


# SL RACK

## FREIFLÄCHENSYSTEME

IDEEN AUS DEUTSCHLAND

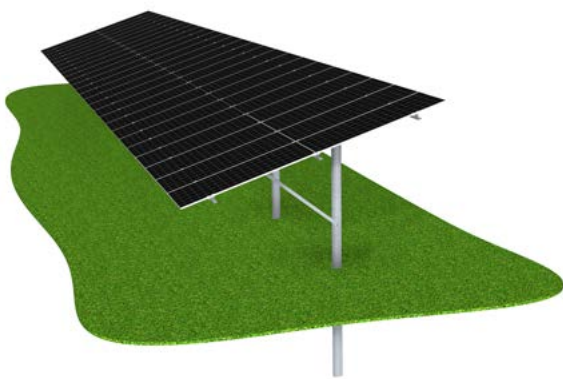

Einzelposten-  
system



Zweiposten-  
system

**Produkt**

**SL Rack Pfettensystem P101**

**Typ**

Einzelpostensystem  
Zweipostensystem

<b>1.</b>	<b>GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>6</b>
2.1.	Konvention für Sicherheitshinweise.....	6
2.2.	Verhalten im Notfall .....	7
<b>3.</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNG &amp; HAFTUNG</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>VORAUSSETZUNGEN FÜR PROJEKTIERUNG &amp; MONTAGE</b>	<b>9</b>
4.1.	Nötige Angaben zur Projektierung .....	9
4.1.1.	Örtliche Gegebenheiten:.....	9
4.1.2.	Ökologische Gegebenheiten: .....	9
4.2.	Umgebungsbedingungen: .....	10
4.3.	Örtliche und ökologische Gegebenheiten:.....	10
4.3.1.	Gelände .....	10
4.3.2.	Geländeabweichungen berücksichtigen .....	10
4.4.	Schutzzaun .....	11
4.5.	Erdleitungen und nicht tragendes Erdreich.....	11
<b>5.</b>	<b>PLANUNG</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>LIEFERUNG</b>	<b>13</b>
6.1.	Modultragende Teile .....	13
6.2.	Verbindungskomponenten.....	14
6.3.	Aufbaubeschreibung .....	15
<b>7.</b>	<b>BENÖTIGTE WERKZEUGE</b>	<b>16</b>
7.1.	Aufmessen und Abstecken der Rammfundamente.....	16
7.2.	Rammen .....	16
7.3.	Gestellmontage .....	16
7.4.	Modulmontage.....	16
<b>8.</b>	<b>TRANSPORTIEREN, AUF- &amp; ABLADEN</b>	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>FUNDAMENTE RAMMEN</b>	<b>19</b>
9.1.	Rammpläne rechtzeitig erstellen lassen.....	19
9.2.	Positionieren .....	19
9.3.	Rammkopf überprüfen .....	19
9.4.	Geforderte Toleranzen einhalten .....	20
9.5.	Montageablauf bei PVC Rammprofilen .....	21
9.6.	Montageablauf mit geteiltem Rammprofil.....	23
9.6.1	Montageablauf mit geteiltem Rammprofil ohne Rammprofilverbinder .....	24
9.7.	Montageablauf bei Betonfundament.....	25
9.8.	Standardmontage mit Rammprofil .....	26
9.8.1.	Rammen bei schwierigem Untergrund .....	26
9.8.2.	Rammprofile am oberen Ende grundieren.....	26

<b>10.</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>28</b>
10.1.	Bindermontage .....	28
10.1.1	Montage mit Diagonalverstrebung .....	29
10.2.	Montage Pfette .....	29
10.2.1	Stahlpfettenverbinder SPFV 80 – 630 mm.....	31
10.3.	Montage mit Pfetten-Binder-Gelenk (optional) .....	32
10.4.	Modulbefestigung von oben mit Pfettenklemmen Solo und Duo.....	34
10.5.	Modulbefestigung von unten mit Klemme unten .....	35
10.6.	Montage Adapter für bifaziale Module .....	36
<b>11.</b>	<b>ANLAGE ERDEN</b>	<b>38</b>
11.1.	Gründe für die notwendige Schutzerdung .....	38
11.2.	Module in den Potentialausgleich einbeziehen .....	38
<b>12.</b>	<b>PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>39</b>
12.1.	Sicherheitshinweise .....	39
12.2.	Verpflichtung des Betreibers und des Personal .....	40
12.2.1.	Verpflichtung des Betreibers .....	40
12.2.2.	Verpflichtung des Personals .....	40
12.3.	Geologie .....	40
12.3.1.	Vor Errichtung der Unterkonstruktion .....	40
12.3.2.	Während der Errichtung der Unterkonstruktion.....	40
12.3.3.	Nach Abschluss der Errichtung der Unterkonstruktion.....	41
12.4.	Erosion .....	41
12.5.	Anzeichen für Erosion .....	42
12.6.	Mechanik der Konstruktion.....	43
12.7.	Korrosion.....	43
12.8.	Begriffserklärungen.....	44
<b>13.</b>	<b>DEMONTIEREN UND ENTSORGEN</b>	<b>46</b>
13.1.	Allgemeine Hinweise zur Demontage .....	46
13.2.	Normen- und Rechtsgrundlagen .....	46
13.3.	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) .....	46
13.4.	Außerbetriebnahme der Anlage .....	47
13.5.	Allgemein gültiger Demontageablauf .....	47
13.6.	Materialtrennung und AVV-Abfallschlüssel.....	49
13.7.	Entsorgung .....	49
13.8.	Dokumentation .....	49
<b>14.</b>	<b>PRÜFPROTOKOLL</b>	<b>50</b>
<b>15.</b>	<b>ERGÄNZENDE UNTERLAGEN</b>	<b>54</b>
15.1.	Ramplan .....	54
15.2.	Zeichnungen und Layouts .....	54

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Montageanleitung das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Montage- und Wartungsanleitung verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

## 1.1 Sicherheitshinweise

Vor Baubeginn unbedingt anhand Ihres Lieferscheins die Vollständigkeit der Bauteile prüfen. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung ausführlich vor Montagebeginn und beachten Sie, dass alle Arbeiten ausschließlich fach- und sachkundige Personen durchführen dürfen!

Zwingend die Installations- und Befestigungshinweise der Modulhersteller beachten. Bei Missachtung der Montagevorgaben, der Montagereihenfolge und der Sicherheitshinweise sowie bei Verwendung von Fremdkomponenten erlöschen Garantieanspruch, Gewährleistung und Haftung gegenüber dem Hersteller. Dies gilt auch für die Montagevorgaben des Modulherstellers.

Die SL Rack GmbH liefert lediglich die in dieser Montageanleitung aufgeführten Komponenten. Alle zusätzlich benötigten Komponenten oder Befestigungen müssen vor der Montage bauseits auf Eignung geprüft werden.

Die Montage- und Installationsanleitung sowie die Wartungsanleitung beziehen sich ausschließlich auf die von der SL Rack GmbH gelieferte mechanische Metallkonstruktion und deren Bauteile. Systemfremde Bauteile der Photovoltaikanlage, wie Module, Kabel- und Steckverbinder, Wechselrichter oder bauseits gewählte Wandbefestigungen sind nicht Gegenstand dieser Montage- und Sicherheitsanleitung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen der SL Rack GmbH für diese Bauteile sind ausgeschlossen.

### Verantwortlichkeit des Herstellers

Den Hersteller trifft eine öffentlich-rechtliche Verantwortung aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), nur sichere Anlagen auf den Markt zu bringen. Die Marktkontrolle führen die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter der Länder durch. Soweit die Anlagen beim Inverkehrbringen nicht den Vorschriften entsprechen, steht der Gewerbeaufsicht das Recht von Beanstandungen zu.

Die CE-Kennzeichnung ist Voraussetzung für das erstmalige Inverkehrbringen (oder Inbetriebnehmen) von Produkten, für die eine CE-Kennzeichnung gemäß nachfolgenden EU-Richtlinien gefordert ist, nämlich in allen Teilnehmerstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Der EWR umfasst die EU-Mitgliedstaaten und die EFTA-Staaten mit Ausnahme der Schweiz. Damit ist beim Inverkehrbringen in der Schweiz die CE-Kennzeichnung nicht gefordert. Es gibt vielfach spezielle Konformitätskennzeichen, die CE-Kennzeichnung nach den EU-Richtlinien wird jedoch anerkannt.

## 1.2 Arbeitssicherheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die

- alle für die jeweilige Tätigkeit relevanten Textpassagen bzw. Informationen der Montage- und Installationsanleitung gelesen und diese auch verstanden haben.
- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutz vertraut sind.
- in die sichere Handhabung der Anlage eingewiesen wurden (Unterweisung).
- die mit den verwendeten Zeichen und den daraus resultierenden Verhüttungsmaßnahmen vertraut sind.








## Gefahr durch elektrischen Strom

Die Anlage arbeitet mit hoher Spannung.

- Öffnen Sie **niemals** Schaltschränke und Klemmkästen der elektrischen Ausrüstung, wenn Sie **keine ausgebildete Elektrofachkraft** sind.
- Lassen Sie die Spannungsfreiheit immer von einer ausgebildeten Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie an oder in der Nähe von Teilen der elektrischen Ausrüstung arbeiten.


**Die Solarmodule der Anlage erzeugen bei Sonneneinstrahlung sofort Strom.** Auch nicht an einen Stromkreis angeschlossene Module erzeugen Spannung. Eine Lichteinstrahlung von wenigen Prozent des vollen Sonnenlichts reicht aus, dass das Modul nahezu 100 % der Spannung erreicht.

Die in dieser Montageanleitung verwendeten Sicherheitszeichen sind allzeit **gültig**.

	<b>Warnung!</b> Nichtbeachtung der Hinweise kann <b>Personenschäden</b> verursachen.
	<b>Warnung!</b> Nichtbeachtung der Hinweise kann <b>Schäden an der Anlage</b> verursachen.
	<b>Gefährliche elektrische Spannung!</b> Mögliche gefährliche Situation aufgrund hoher elektrischer Spannungen.
	<b>Warnung vor Hindernissen und Stolperstellen am Boden.</b>
	<b>Warnung vor Sturzgefahr</b>
	<b>Warnung vor Schnittverletzungen</b>
	Dieses Zeichen steht vor Hinweisen und nützlichen Informationen.

### 2.1. Konvention für Sicherheitshinweise

Die Anlage wurde unter Berücksichtigung einer Gefährdungsanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

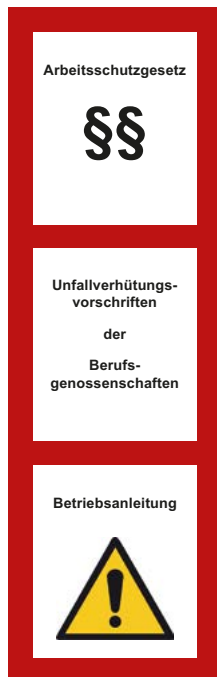

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Anlage, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- die Anlage nur bestimmungsgemäß verwendet wird
- die Anlage nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird und besonders die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden
- erforderliche persönliche Schutzausrüstungen für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal zur Verfügung stehen und benutzt werden
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Anlage zur Verfügung steht
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Anlage bedient, wartet und repariert
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt
- alle an der Anlage angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich bleiben.

### 2.2. Verhalten im Notfall

Hier ist zu unterscheiden, ob es sich um einen Notfall im Anlagenbereich handelt, von dem Gefahren auf anwesendes Personal ausgehen z. B. Einziehen, Erfassen, Herausspritzen oder elektrische Gefahren oder ob es sich um einen Brandfall handelt.

In jedem Fall:

- Anlage über Not-Aus Taster ausschalten
- Personal und sich selbst in Sicherheit bringen oder bergen
- Erste Hilfe leisten
- z. B. Brand melden etc.



Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Montage und Installation des Freifächensystems bei der Montagefirma.

#### **Ausschlüsse**

Garantie-, Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden gegenüber dem Hersteller SL Rack GmbH sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nichtbeachtung der Montage- und Wartungsanleitung
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Freifächensystem
- Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Warten oder Reparieren
- Betrieb mit defekten oder nicht mit dem Hersteller abgestimmten Ersatz- oder Ausrüstungsteilen
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen oder Manipulation an dem Freifächensystem
- Verwendung von Fremdkomponenten
- Vernachlässigung oder Nichteinhaltung der vorgegebenen Wartungs- und/oder Prüf- und Inspektionsintervalle

Schäden und Folgeschäden, die auf eine oder mehrere der oben genannten Ursachen zurückzuführen sind oder dadurch entstehen, sind ausschließlich durch den Kunden zu tragen.

Die Montage- und Installationsanleitung sowie die Bedienungs- und Wartungsanleitung beziehen sich ausschließlich auf die durch Fa. SL Rack GmbH gelieferte mechanische Metallkonstruktion.

Bauteile der Photovoltaikanlage selbst, wie Module, Kabel- und Steckverbinder, Wechselrichter oder elektrische Schaltkästen sind nicht Inhalt dieser Anleitungsteile und sind somit frei von Gewährleistung und Haftung durch Fa. SL Rack GmbH.

Sachschäden an Gegenständen, welche nicht zum Lieferumfang gehören, sind grundsätzlich von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

### FÜR PROJEKTIERUNG & MONTAGE

Das Freifächensystem wird individuell auf den jeweiligen Standort projektiert.

#### 4.1. Nötige Angaben zur Projektierung

##### 4.1.1. Örtliche Gegebenheiten:

- Klären und ermitteln Sie bereits zur Projektierung die nachfolgenden Punkte vollständig:
  - Flurkarte mit Flurnummer(n) und Grundstücksgrenzen
  - Verbindliche Angaben zu Wegerechten
  - Verbindliche Angaben zu Hindernissen im Baugrund (Rohrleitungen, unterirdische Kabel, etc.)
  - Angaben zu typischen Wetter- & Umweltbedingungen (Wind, Regen, Schnee, seismische Aufkommen, etc.)
  - Geotechnische Berichte über die Topologie des Grundstücks und die Zusammensetzung des Bodens
  - Der Weg zum Baufeld muss zu jeder Zeit mit geeigneten Transportmitteln (z. B. LKW, Teleskop-lader, etc.) befahrbar sein (Montage, Wartung, Reparatur)

##### 4.1.2. Ökologische Gegebenheiten:

- Teilen Sie zur Projektierung auch mit, ob extreme ökologische Gegebenheiten zu erwarten sind:
  - Temperaturen von  $-20^{\circ}\text{C}$  oder über  $45^{\circ}\text{C}$
  - Starke Temperaturschwankungen
  - Luftfeuchtigkeit von weniger als 10 % oder höher als 90 %
  - Schädliche oder brennbare Gase
  - Luftbedingungen mit übermäßigem Staub, Salz oder Metallpartikeln
  - Stöße oder Vibrationen
  - Standorte in direkter starker Sonneneinstrahlung
  - Standorte mit chemisch- oder ölbelasteter Umgebung
- Teilen Sie zur Projektierung mit, ob die nachfolgend genannten, besonderen Umgebungsbedingungen zu erwarten sind. In einem solchen Fall müssen elektrische und elektronische Komponenten ggfs. besonders geschützt werden.
  - Umgebungen mit statischer Elektrizität
  - Umgebungen mit starken Magnetfeldern
  - Umgebung mit möglicher Radioaktivität
  - in der Nähe von Stromkabeln

### FÜR PROJEKTIERUNG & MONTAGE

#### 4.2. Umgebungsbedingungen:

Vor der Montage der Anlage muss der Betreiber dafür sorgen, dass die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt sind.


#### 4.3. Örtliche und ökologische Gegebenheiten:

- Stellen Sie sicher, dass die Angaben unter Punkt 5.1 „Nötige Angaben zur Projektierung“ bereits an den Hersteller Fa. SL Rack GmbH weitergegeben wurden.

##### 4.3.1. Gelände


Das Pfettensystem ist für die Montage auf nahezu ebenem Gelände entwickelt.

- Prüfen Sie bereits vor der Planung das Gelände.
- Ebenen Sie das Gelände ggfs. mit entsprechenden Baumaschinen.
- Lassen Sie nach Erdarbeiten von einem Geologen prüfen, ob eine Verdichtung des Erdreichs nötig wird.

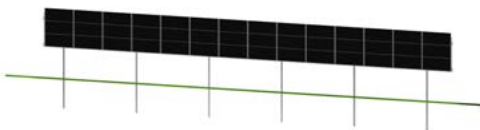

##### Mögliche Toleranzwerte in der Geländeneigung

Die maximale Geländeneigung in **Ost-West-Richtung** beträgt **5,7°**. Diese ergibt sich aus der Hangbeschaffenheit, der Bodenzusammensetzung sowie der Lage des Tisches, usw.

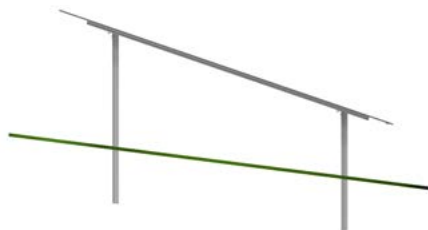


Die maximale Geländeneigung in **Nord-Süd-Richtung** beträgt **35°** (Richtwert).

In Bezug auf statische Berechnungen sind evtl. Zusatzmaßnahmen notwendig, z. B. Versteifungen.

Bei stärkeren Geländeneigungen muss im Einzelfall geprüft werden, ob lokale Verstärkungen möglich sind, was aber auch zuvor in der Planung berücksichtigt werden muss.

##### 4.3.2. Geländeabweichungen berücksichtigen

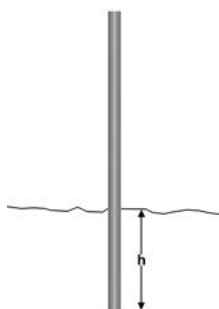

Skizze: Einbindetiefe Rammfundament

**Höhenunterschiede des Bodens können über die Rammfundamente nur begrenzt ausgeglichen werden.**

Die Einbindetiefe der einzelnen Rammfundamente kann gegenüber den Vorgaben in der Systemstatik um **± 50 mm** abweichen.

- Klären Sie größere Geländeabweichungen im Vorfeld ab. Diese müssen bei der statischen Tragwerksplanung berücksichtigt werden.

#### 4.4. Schutzzaun

Die Anlage muss innerhalb eines festen Schutzzaunes aufgebaut werden.

Dieser Schutzzaun muss die Anforderungen gem. EN 953 und EN ISO 13857 und möglicherweise auch die entsprechenden Vorgaben der Versicherung erfüllen.

D.h. der Schutzzaun muss betriebsfremde Personen zuverlässig abhalten, das Betriebsgelände begehen zu können.

- Die Zaunfelder müssen aus festem, dauerhaft undurchdringlichem Material bestehen.
- Der Zaun muss eine Mindesthöhe von 1,40 m aufweisen.
- Der Zaun muss so montiert werden, dass an allen Stellen ein Mindestabstand von 1,5 m zu beweglichen Teilen eingehalten wird.
- Zugangstore müssen absperrenbar sein.

#### 4.5. Erdleitungen und nicht tragendes Erdreich


Der Betreiber organisiert vor Beginn der Montage

- eine Aufsichtsführende Person und sorgt dafür, dass
- der Bauort mit Hilfe von Spartenplänen inspiziert wird und dabei
- die Lage von Erdleitungen aller Art und nicht tragendes Erdreich mit Markierungsfarbe oder durch Absperrungen gekennzeichnet werden.

Die Fa. SL Rack GmbH erstellt vor Auslieferung von jedem System eine Übersichtszeichnung.

Aus dieser Zeichnung sind die definierten Abmessungen und die Lage und Ausrichtung der einzelnen Komponenten sowie der Verbindungsmittel ersichtlich.

Alle Bauteile werden in unterschiedlichen Ansichten dargestellt. Somit können alle Positionen mit Anzahl und Artikelnummern auf dem Lieferschein zugeordnet werden.

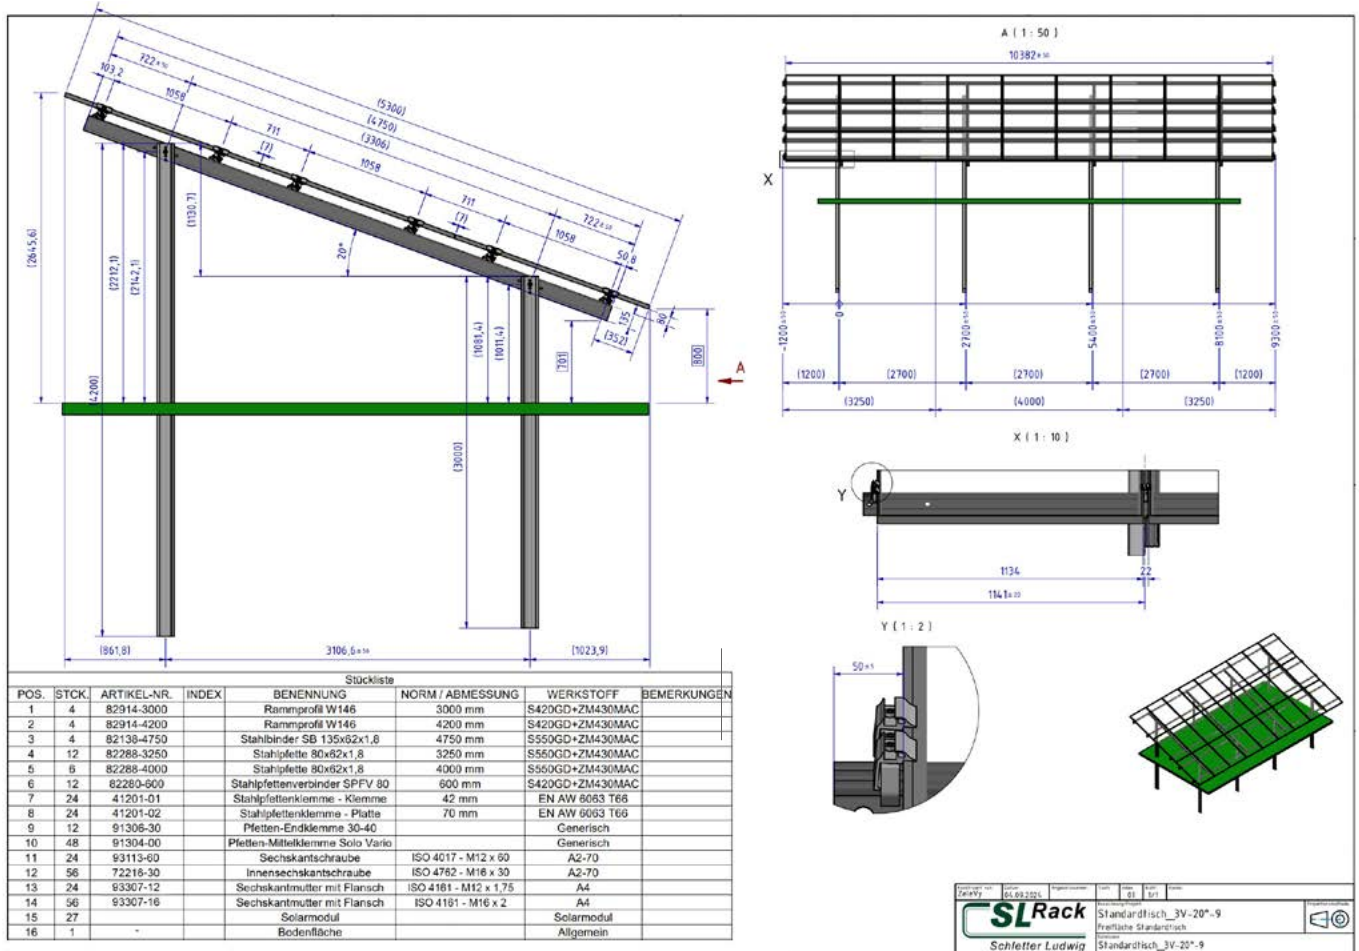

### Muster


Die Maße der dargestellten Tischzeichnung dienen nur zur Veranschaulichung

Ein Freiflächensystem wird auf der Baustelle aus unterschiedlichen Komponenten zu „Tischen“ aufgebaut.  
 Hinweis: Alle Bauteile aus Metall sind tragende Bauteile.



- Kontrollieren Sie **vor Montagebeginn** alle gelieferten Teile.
- Melden Sie Fehllieferungen und/oder beschädigte Komponenten umgehend der SL Rack GmbH.

## 6.1. Modultragende Teile

### Einzelpostensystem

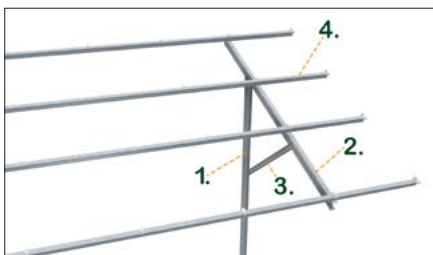

### Zweipostensystem

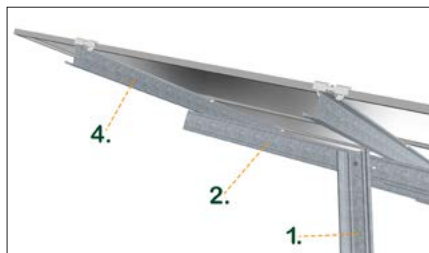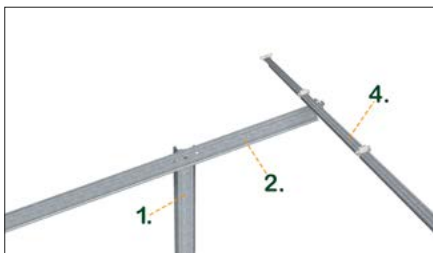


Abbildungserklärung:

1. Rammprofil
2. Binder
3. Strebe
4. Z-Pfette

## 6.2. Verbindungskomponenten

### Komponenten:


1. Stahlpfettenklemme Art.-Nr. 41201-01
2. Pfettenverbinder SPFV 80 – 630 Art.-Nr. 82281-630
3. Modulklemme – Klemme unten Art.-Nr. 91311-00
4. Modulklemme – Pfettenmittelklemme Solo/Duo Art.-Nr. 91308-00/ 91309-00 und Pfettenendklemme Duo Art.-Nr. 91306-30
5. Sechskantschrauben ISO 4017
6. Sechskantmuttern ISO 4161

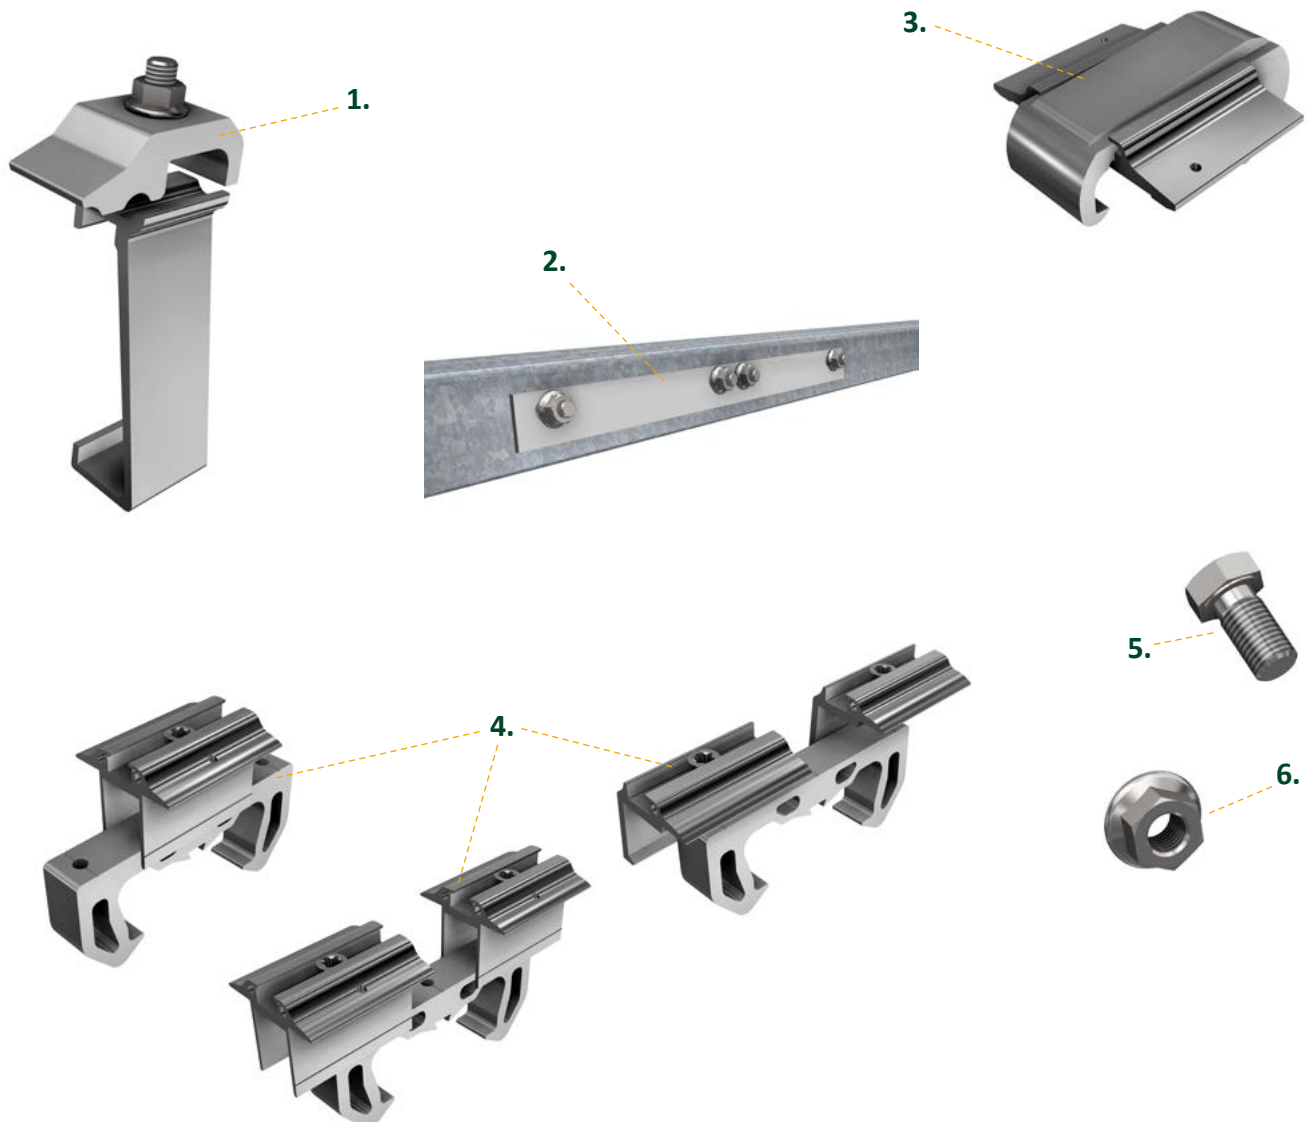

**Optionale Projektbezogene Komponenten:**

- 7. PVC-Rammprofil Art.-Nr. 84913
- 8. Fundamentwinkel Art.-Nr. 42102-01
- 9. Rammprofilverbinder Art.-Nr. 82900
- 10. Z-Strebe Art.-Nr. 82402-00
- 11. Pfette-Binder-Gelenk Art.-Nr. 41202-01
- 12. Adapter für Bifaziale Module Art.-Nr. 91320-00/91310-00

**Achtung:** Je nach Projekt können weitere spezielle Komponenten notwendig werden.

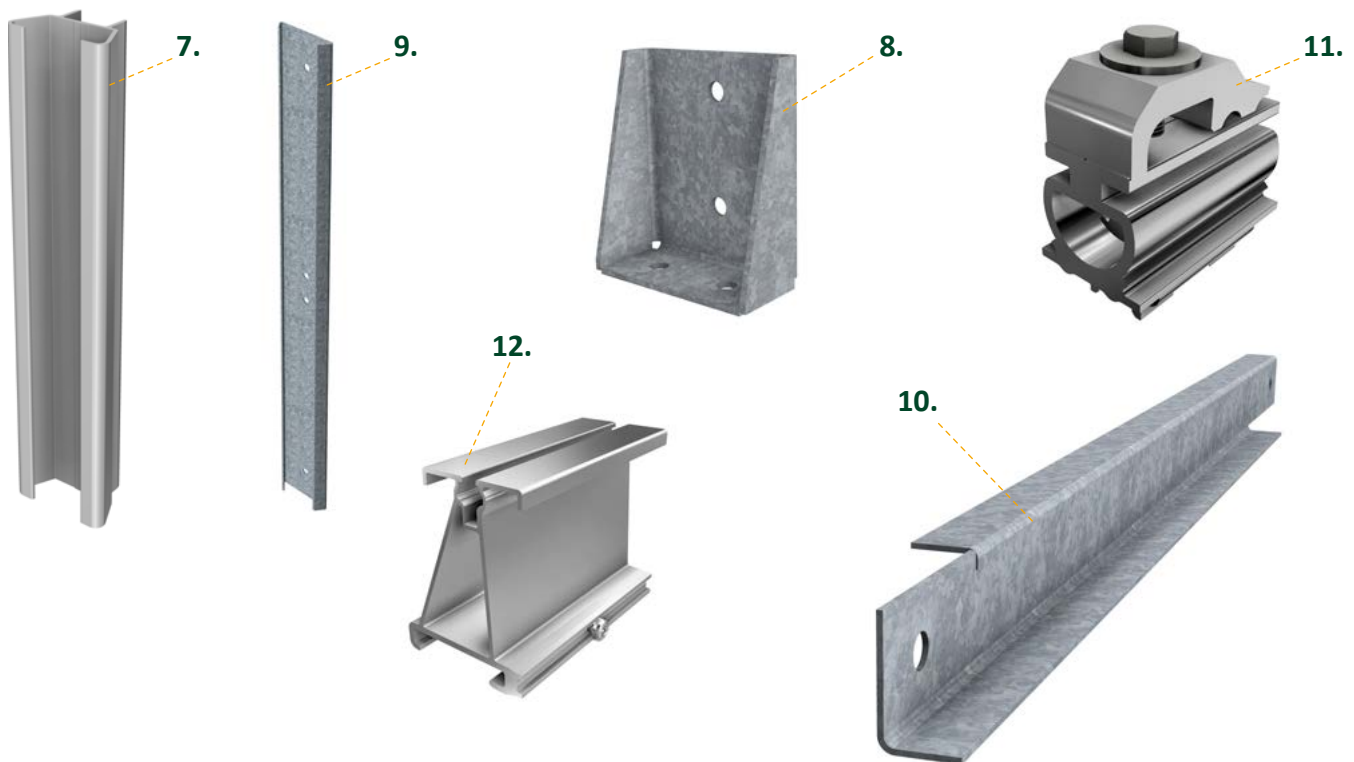**6.3. Aufbaubeschreibung**

Die Unterkonstruktion ist auf Rammprofilen gegründet. Diese werden in der Regel mit Hilfe einer hydraulischen Ramme in den Boden eingebracht. Um die Standsicherheit der Anlage zu gewährleisten wird die Rammtiefe für jeden Standort aufgrund eines geologischen Gutachtens individuell ermittelt. In Regionen, die keine rammbaren Böden aufweisen (z. B. felsiger Untergrund und/oder aggressive Böden), können die Rammprofile auch mit Hilfe von Beton standsicher im Boden verankert werden.

Hierzu wird im Boden vorgebohrt und die Rammprofile einbetoniert.


Es ist aber auch möglich, Betonfundamente zu gießen und auf einem Gelände entsprechend auszubringen. Die Rammprofile werden in diesem Fall dann über sogenannte Fundamentwinkel mit den Betonblöcken verbunden. Dies ist für Böden vorgesehen, in welchen nicht gerammt oder gebohrt werden darf.

Nachfolgend werden die Werkzeuge aufgelistet, welche zur Montage des Freiflächensystems im Normalfall benötigt werden.


Zusätzliches Werkzeug, das für Sonderfälle wie z. B. das Einbetonieren der Fundamente etc. benötigt werden, sind hier nicht mit aufgeführt.




Drehmoment-  
schlüssel



Maßband

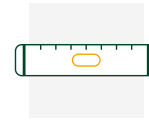

Wasserwaage

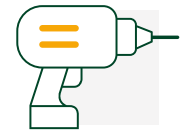

Akkuschrauber

### 7.1. Aufmessen und Abstecken der Rammfundamente

- Maßbänder (100 m)
- Schnurnägel (ca. 20 Stück)
- Maurerschnur
- Fäustel
- Holzpflocke
- Farbspray (für Bodenmarkierungen etc.)
- Zinkstaubgrundierung
- Wasserfester Farbstift
- Pinsel

### 7.2. Rammen

- Ramme (mit passendem Schlagstück)
- Wasserwaage

### 7.3. Gestellmontage

- Drehmomentschlüssel (20 Nm bis 150 Nm)
- 18er, 19er und 24er Nuss und Schlüssel für Flanshmutter und Schrauben
- Hammer
- Fäustel (zum Gegenhalten an den Halteplatten)
- Kunststoffhammer
- Winkelmesser-Wasserwaage
- Maßband
- Maurerschnur
- Akkuschrauber

### 7.4. Modulmontage

- Maurerschnur
- Maßband
- eventuell Abstandshalter für Abstand zwischen Modulen
- Akkuschrauber
- Schrauberbit TX 40
- Digitaler Drehmomentschlüssel (< 4 – 12 Nm)
- TX 40-Bit für Drehmomentschlüssel

### Anlieferung der Komponenten

Die Anlieferung der Bauteile/Komponenten für das Freifächensystem erfolgt mit

- LKW oder mit
- Überseecontainern 20' oder 40'

### Anlieferung vorbereiten

Stellen Sie einen festen und befahrbaren Untergrund für die Anlieferung her.

Stellen Sie sicher, dass alle

- Zufahrtstraßen
- Rangierflächen und
- Entladeflächen

mit LKWs befahrbar sind und durch Stapler und Hebegeräte genutzt werden können.



### Stapler und Hebegeräte bereithalten

- Organisieren Sie für den Zeitpunkt der Anlieferung geeignete Stapler und Hebegeräte.
- Treffen Sie die Auswahl der geeigneten Stapler und Hebegeräte mit der zuständigen Bauleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Komponenten, Paletten und Langgut ordnungsgemäß entladen werden können.
- Organisieren Sie Stapler und Hebegeräte mit unterschiedlichen Gabelzinkenabständen oder mit verstellbaren Gabelzinken.
- Beachten Sie, dass Komponenten, Paletten und Bunde die nachfolgenden Gewichte und Abmessungen haben werden:
  - Gewichte bis zu 1.500 kg
  - Längen bis zu 13,00 m
  - Breite / Ausladungen bis zu 1,20 m
  - Höhe bis zu 1,00 m
  - Je nach Beladung/Beschaffung des anliefernden LKWs können maximale Hub-Höhen von bis zu 4 m entstehen

### Geschultes Personal bereithalten

- Sorgen Sie dafür, dass ausschließlich geschultes Fachpersonal die Verlade- und Transportarbeiten durchführt.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Personals auch die Anforderungen der DIS-Entladerichtlinie.



### ACHTUNG

#### Komponenten sicher lagern

Komponenten werden auch in Kartons auf Paletten angeliefert.

- Laden Sie die Komponenten nur auf festem und tragfähigem Untergrund ab.

So verhindern Sie Beschädigungen bereits vor der Montage.

## 9.1. Rammpläne rechtzeitig erstellen lassen

Die Rammpläne werden mindestens eine Woche vor Beginn der Rammarbeiten benötigt.

- Lassen Sie zunächst anhand eines digitalen Geländemodells mit Höhenlinienangaben spezielle Rammpläne erstellen.
- Lassen Sie in diesen Plänen die Lage der Pfosten und deren Ausrichtung darstellen, entsprechend vermaßen und GPS-Koordinaten angeben


## 9.2. Positionieren

- Arbeiten Sie genau nach Ihren Rammplänen.
- Benutzen Sie ein GPS-Navigationssystem und lassen Sie sich so die Rammpositionen und Ausrichtung der Rammprofile genau anzeigen oder
- kennzeichnen Sie das erste und letzte Rammfundament jeder Tischreihe mit einem Holzpflock.

Bei Reihen, deren Längen 50 m überschreiten, sind auch innerhalb der Reihen Markierungen (Holzpflocke) erforderlich.

## 9.3. Rammkopf überprüfen

Prüfen Sie vor dem Rammen, ob die Rammköpfe zu den Rammprofilen passen. Falsche Rammköpfe können die Maschine und/oder die Profile beschädigen.

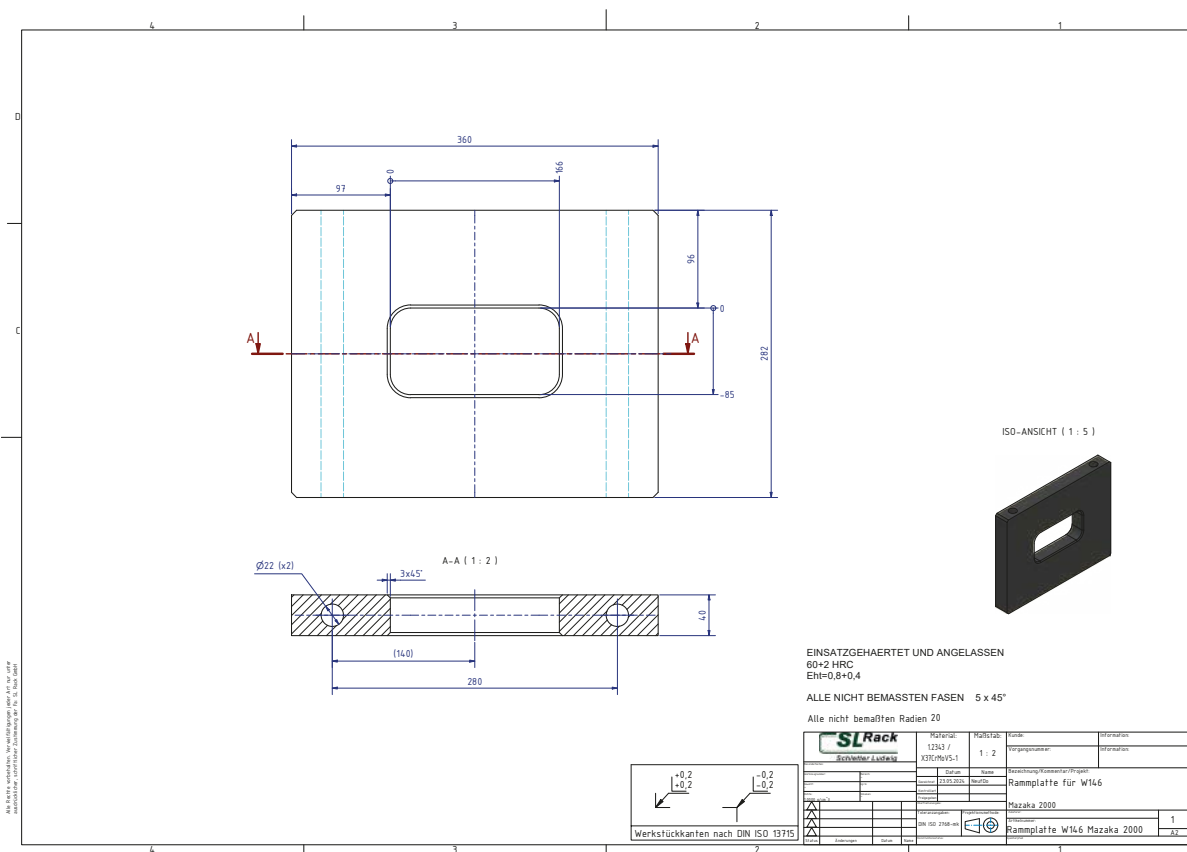


## 9.4. Geforderte Toleranzen einhalten

Die Tischgestelle werden stets für die Wind- und Schneeeinwirkungen des jeweiligen Standorts ausgelegt. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sind die Einzelkomponenten dabei typischerweise bis zur Bauteiltragfähigkeit ausgenutzt.

Daher ist die Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Toleranzen wesentlich für die Standsicherheit des Gestells.

- Lassen Sie die Rammarbeiten ausschließlich durch Fachfirmen ausführen.
- Rammen Sie bereits die Fundamente mit hoher Präzision.

So schaffen Sie die Grundvoraussetzung für das Einhalten der geforderten Toleranzen bei der Montage des Gestells.

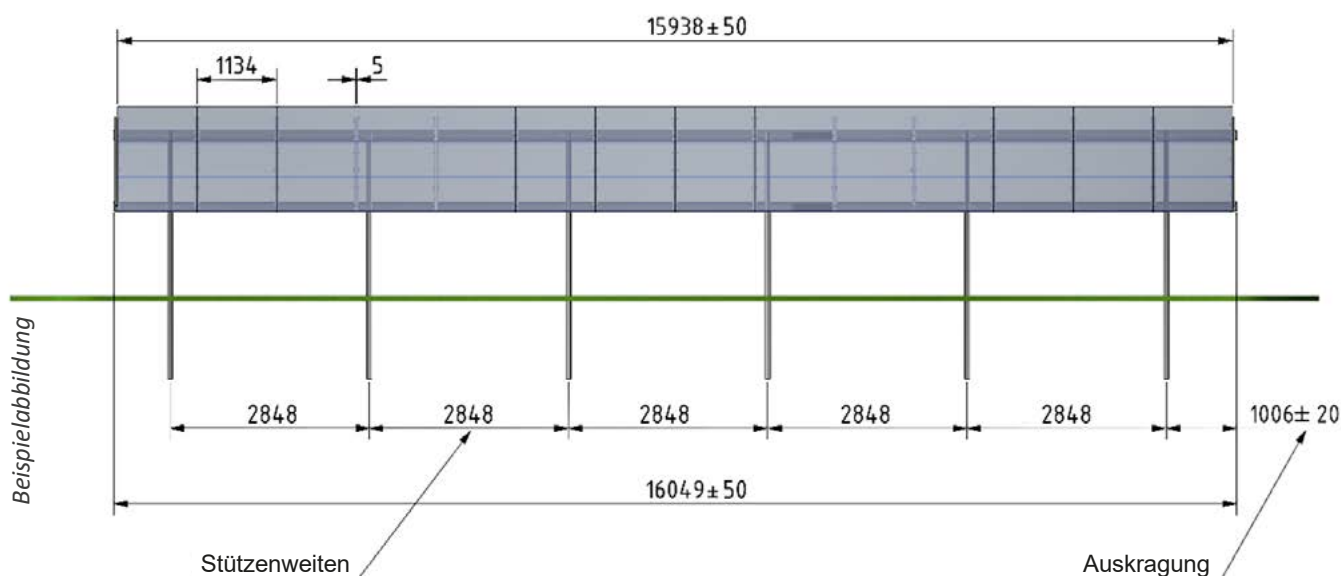

### Rammtoleranzen



**Neigung Nord-Süd:**  $\pm 3^\circ$

**Neigung Ost-West:**  $\pm 3^\circ$


**Rammtiefe:**  $\pm 100$  mm

**Verdrehung:**  $\pm 3^\circ$


**Höhendifferenz innerhalb einer Reihe:**  $\pm 35$  mm

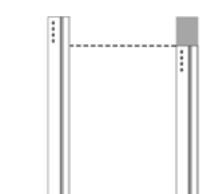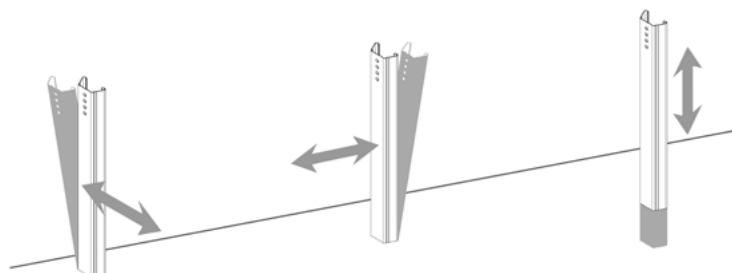

## 9.5. Montageablauf bei PVC Rammprofilen

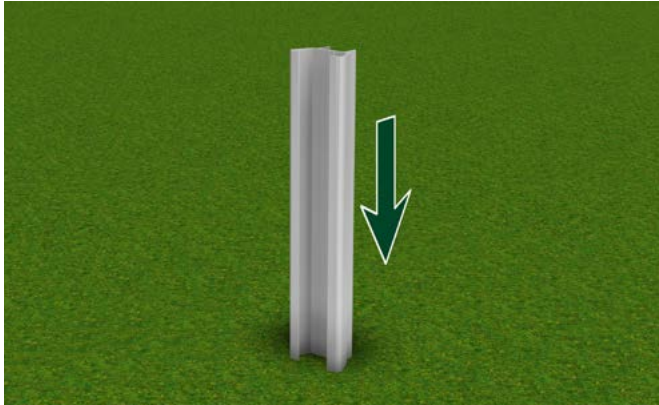

Das W-Kunststofframmprofil wird mit einer branchenüblichen Hydraulikramme nach vorgeschriebenem Rammplan im Boden befestigt.

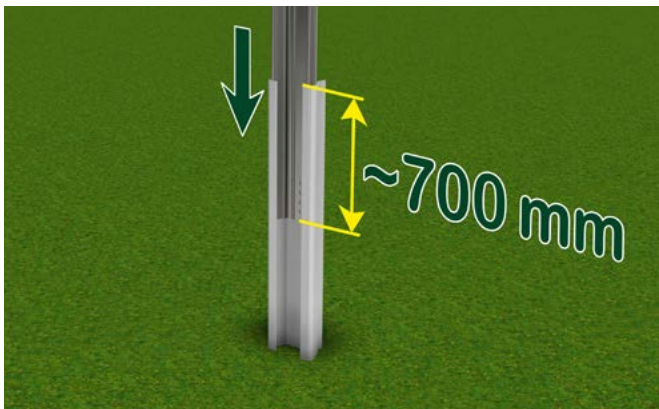


Führen Sie das W-Rammprofil aus Stahl in das W-Kunststofframmprofil.

**Achtung:** Halten Sie das Mindestmaß von 700 mm ein!



Bohren Sie mit  $\varnothing 18$  anhand des untersten Loches (W-Rammprofil aus Stahl) mit einer Bohrmaschine durch das W-Kunststofframmprofil.

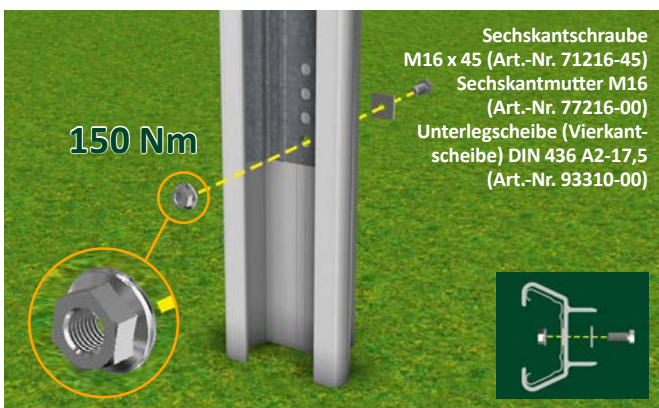


Fixieren Sie das W-Rammprofil aus Stahl mit einer M16-Schraube, VKT-Scheibe und Flanschmutter in der untersten Bohrung.


**Achten Sie darauf, die VKT-Scheibe auf der Kunststoffseite zu montieren.** Die Flanschmutter muss sich auf der Stahlseite befinden.

**Anzugsmoment 150 Nm.**


**Hinweis:** Beim Rammprofil W146 ist zusätzlich auf der Innenseite des Rammprofils die Unterlegscheibe Art.-Nr. 41902-01 zu verwenden.

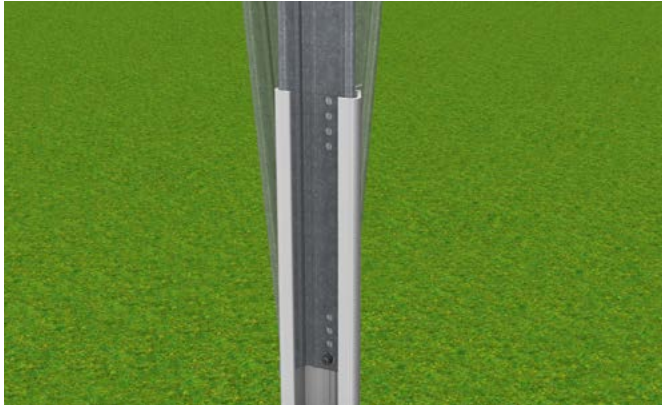

Richten Sie die Rammprofilverlängerung W146 vertikal aus.

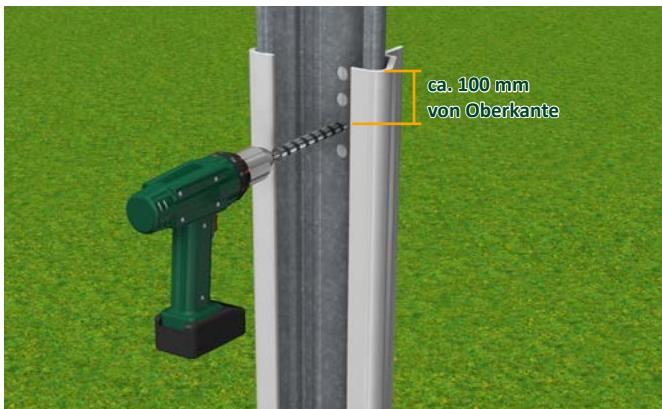


Bohren Sie mit  $\varnothing 18$  anhand des 3. Loches von oben her (W-Rammprofil aus Stahl) mit einer Bohrmaschine durch das W-Kunststofframmprofil.

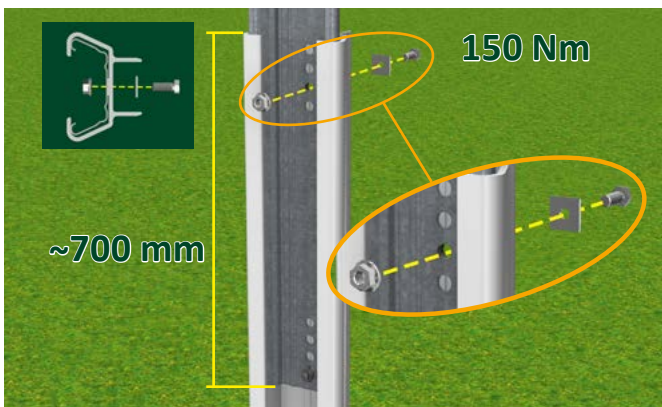

Fixieren Sie das W-Rammprofil aus Stahl mit einer M16-Schraube, VKT-Scheibe und Flanschmutter in der oberen Bohrung.


Achten Sie darauf die VKT-Scheibe auf der Kunststoffseite zu montieren. Die Flanschmutter auf der Stahlseite.

**Anzugsmoment 150 Nm.**

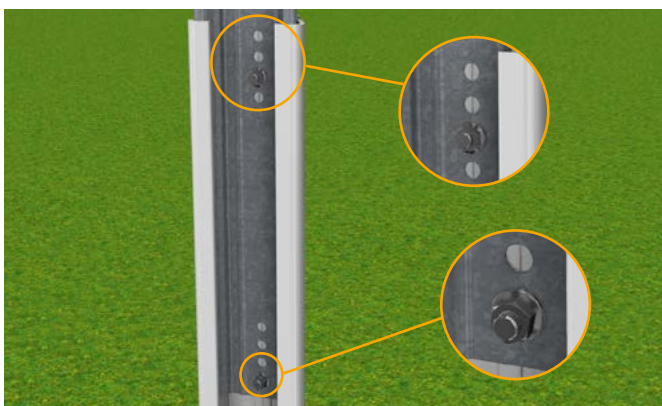


**Fertig!**


## 9.6. Montageablauf mit geteiltem Rammprofil

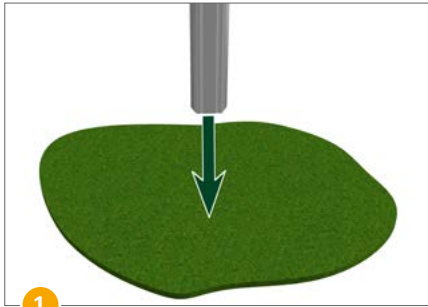


1 W-Rammprofil wird mit einer branchenüblichen Hydraulikramme nach vorgeschriebenem Rammplan im Boden befestigt.

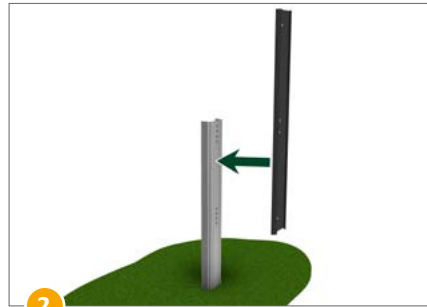


2 Rammprofil Verbinder an die **Außenseite** des Rammprofils anhalten.

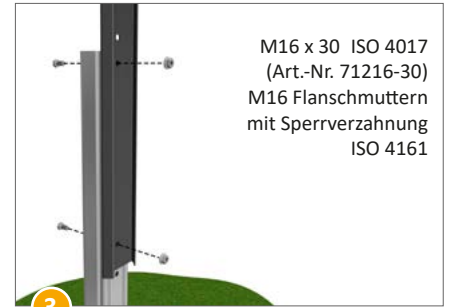


3 Zwei Schrauben durch die passenden Löcher des Rammprofilverbinders und des Rammprofils durchstecken und die Schraube mit der Mutter sichern. (Schraubenkopf an der Außenseite.)  
M16 x 30 ISO 4017 (Art.-Nr. 71216-30)  
M16 Flanschmutter mit Sperrverzahnung ISO 4161

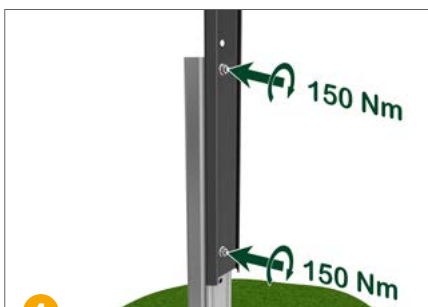


4 W-Rammprofil aus Stahl mit einem Anzugsmoment von 150 Nm fixieren.

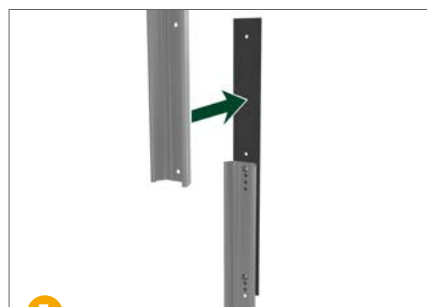

5 Zweites W-Rammprofil an den Rammprofil Verbinder ansetzen.

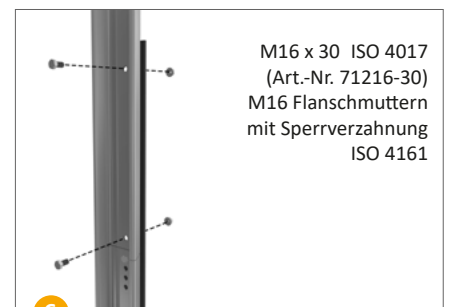

6 Zwei Schrauben durch die passenden Löcher des Rammprofilverbinders und des Rammprofils durchstecken und die Schraube mit der Mutter sichern. (Schraubenkopf an der Außenseite.)  
M16 x 30 ISO 4017 (Art.-Nr. 71216-30)  
M16 Flanschmutter mit Sperrverzahnung ISO 4161

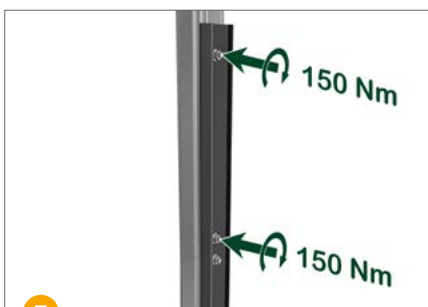


7 Oberes W-Rammprofil aus Stahl mit einem Anzugsmoment von 150 Nm fixieren.




8 **Fertig!**

### 9.6.1 Montageablauf mit geteiltem Rammprofil ohne Rammprofilverbinder

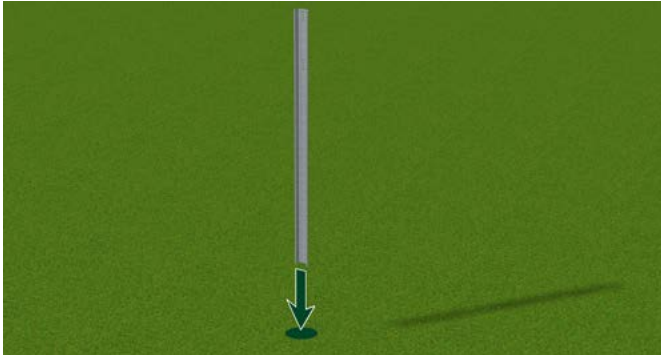



1. Das Rammprofil wird mit einer branchenüblichen Hydraulikramme nach vorgeschriebenem Rammplan im Boden befestigt.

**Achtung:** Achten Sie auf den vorgegebenen Bodenabstand der Oberkante.

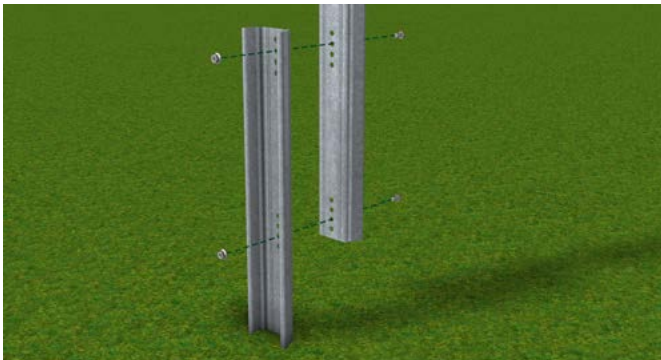


2. Befestigen Sie das zweite Rammprofil stirnseitig am gerammten Rammprofil mit zwei M16 Schrauben (Art.-Nr. 71216-30).

**Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Rammprofil vollflächig aufliegt.  
Drehmoment 150 Nm

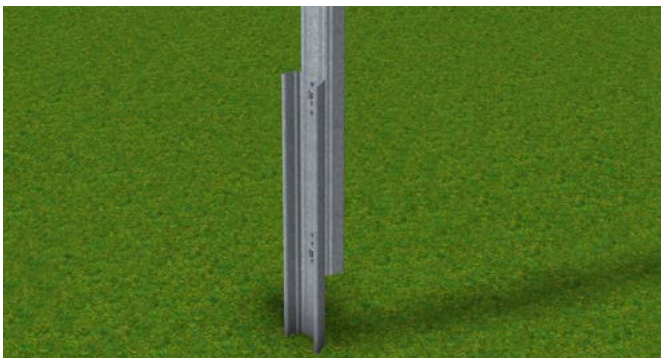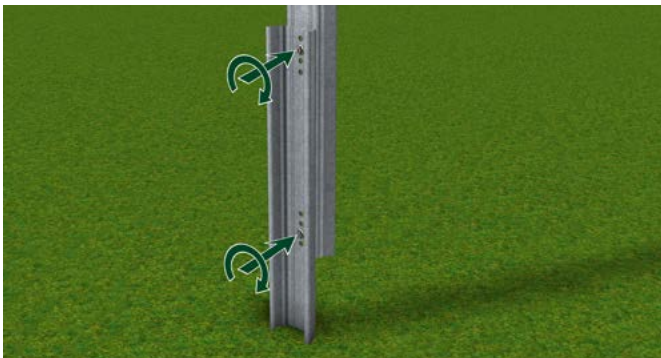

## 9.7. Montageablauf bei Betonfundament

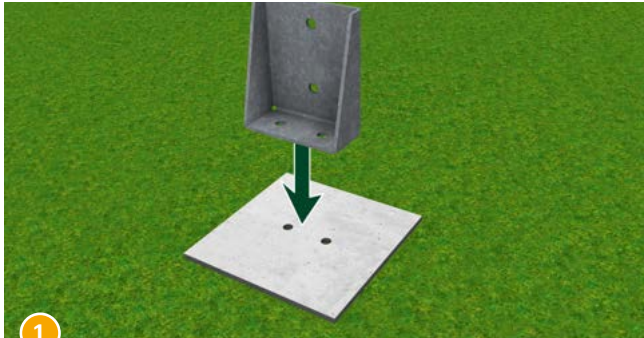


1 Setzen Sie den Fundamentwinkel (Art.-Nr. 42102-01) auf das Betonfundament.

**Achtung:** Abstände beachten!




2 Verschrauben Sie den Fundamentwinkel mit dem Betonfundament.


**Achtung:** Herstellervorgaben für Befestigung beachten

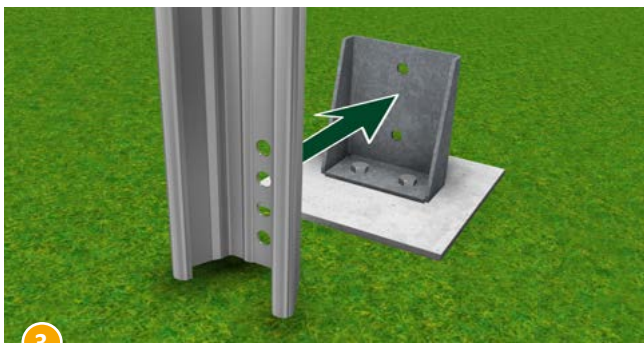

3 Platzieren Sie das Rammprofil auf der Innenseite des Fundamentwinkels.

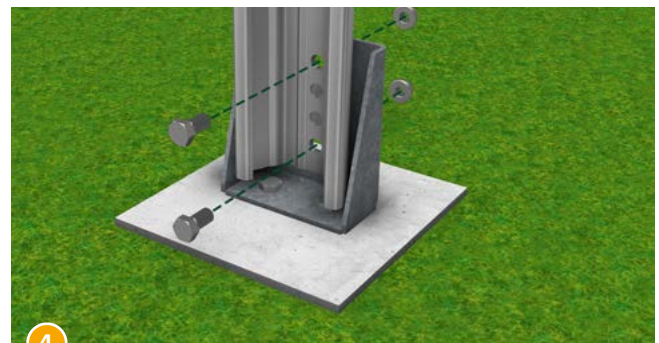

4 Verschrauben Sie den Fundamentwinkel mit dem Rammprofil an den äußersten Löchern mit den Schrauben (Art.-Nr. 71216-30) und Muttern (Art.-Nr. 77216-00).

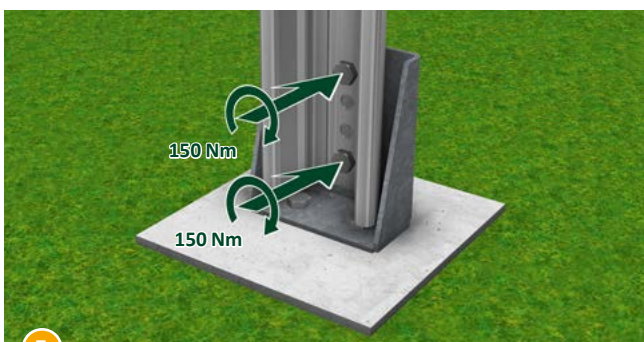

5 Achten Sie auf das korrekte Drehmoment (150 Nm).

### 9.8. Standardmontage mit Rammprofil

Das Maß bis zur Oberkante des Rammfundaments ist von projektspezifischen Gegebenheiten abhängig und muss ermittelt werden.

#### 9.8.1. Rammen bei schwierigem Untergrund

- Halten Sie einen Rammplan bereit.
- Notieren Sie darin alle Unregelmäßigkeiten während der Rammarbeiten.
- Kennzeichnen Sie jedes Rammprofil welches, während der Rammarbeiten Auffälligkeiten zeigt.
- Notieren Sie insbesondere Unregelmäßigkeiten, die die Profilhaftung beeinträchtigen können, z. B.:
  - Schrägstellung
  - Nachlassen mit anschließend plötzlichem Anstieg der Eindringgeschwindigkeit
  - zügige Eindringgeschwindigkeit des Rammprofils beim Rammen

#### Falls geplante Maßnahmen zum Einrammen der Profile von den Vorgaben abweichen:

- Stimmen Sie alle abweichenden Maßnahmen mit der Fa. SL Rack ab, bevor Sie die Rammarbeiten durchführen.

#### Falls unerwartete Rammhindernisse die Arbeit erschweren oder verhindern:

Rammhindernisse können z. B. sein:

- Blöcke oder
- anstehendes Festgestein
- Bohren Sie bis zur vorgesehenen Rammtiefe vor.
- Saugen Sie das Bohrloch aus.

#### Falls dies nicht möglich ist:

- Verdichten Sie das im Bohrloch verbleibende Bohrgut entsprechend.
- Füllen Sie das Bohrloch mit Stampfbeton der Güte C16/20 lagenweise auf und verdichten Sie es.
- Passen Sie die Betongüte der Korrosivität des Bodens an.
- Rammen Sie das Profil danach unverzüglich.

#### 9.8.2. Rammprofile am oberen Ende grundieren

Durch die Rammarbeiten kann die Zinkschicht der Rammprofile am oberen Ende beschädigt werden.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Zinkstaubgrundierung in entsprechenden Mengen.

Bei der benötigten Zinkstaubgrundierung handelt es sich um eine Grund- und Schutzbeschichtung für Stahl. Sie dient als Rostschutzgrundierung zur Ausbesserung von Schadstellen an spritz- oder feuerverzinkten Stahluntergründen. Hier müssen die Anweisungen aus der DIN EN ISO 1461 und DIN EN ISO 1460 eingehalten werden.



### **WARNUNG**

#### **Warnung vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Substanzen**

- Tragen Sie zusätzlich Schutzhandschuhe, Schutzbrille und eine Atemschutzmaske, wenn Sie
  - Schleif- und Reinigungsarbeiten ausführen sowie
  - beim Umgang mit Zinkstaubgrundierung.
- Beachten Sie dazu auch die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Substanzen.



**Skizze:** Rammprofile  
nachbehandeln

- Tragen Sie am oberen Ende des Rammfundaments ca. 30 mm in der Höhe die Zinkstaubfarbe auf.
- Behandeln Sie so die Innen- und Außenseiten.



- Beachten Sie dabei die Anleitung des Herstellers.

## 10.1. Bindermontage


Das Maß bis zur Oberkante des Rammfundaments ist von projektspezifischen Gegebenheiten abhängig und muss ermittelt werden.



Einzelposten-system



Zweiposten-system

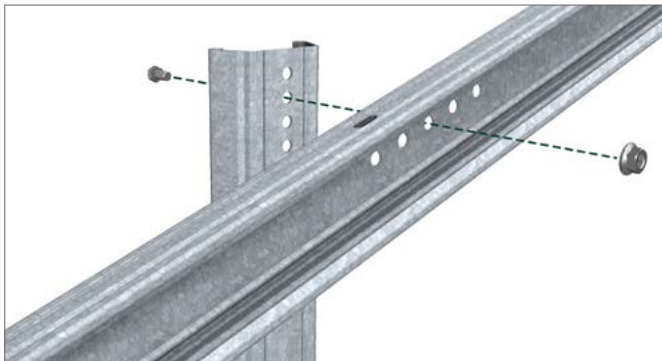

M16 x 30 ISO 4017 (Art.-Nr. 71216-30)  
M16 Flanschnutter mit Sperrverzahnung ISO 4161


Anzugsmoment\*: 150 Nm

1. Rammen Sie die Pfosten gemäß dem angegebenen Rammplan. Beachten Sie dabei unbedingt die korrekte Ausrichtung der Profilöffnung.


2. Binder/Pfosten verschrauben – Toleranzen durch Wahl der entsprechenden Löcher am Pfosten/Binder ausgleichen.

Bei Zweipostensystem an vorderen und hinteren Rammfundament gleich ausführen (Anzugsmoment\*: 150 Nm).

\* in Anlehnung an VDI 2230

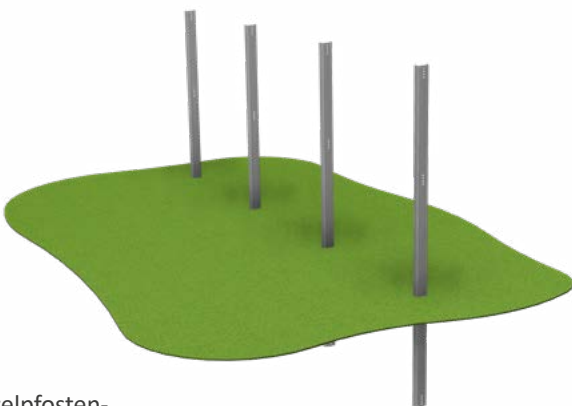


Einzelposten-system

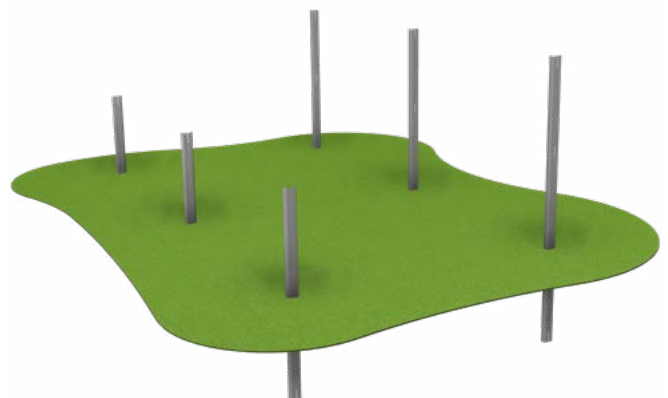


Zweiposten-system

## 10.1.1 Montage mit Diagonalverstrebung

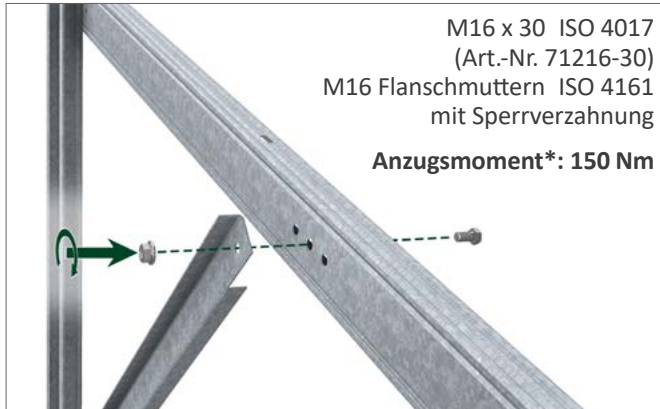

3. Montieren Sie die Diagonalverstrebung und befestigen Sie sie in der Mitte des Ramm-pfahls und auf dem Träger mit der speziellen Lochung, wie in der Abbildung gezeigt. (Anzugsmoment\*: 150 Nm)

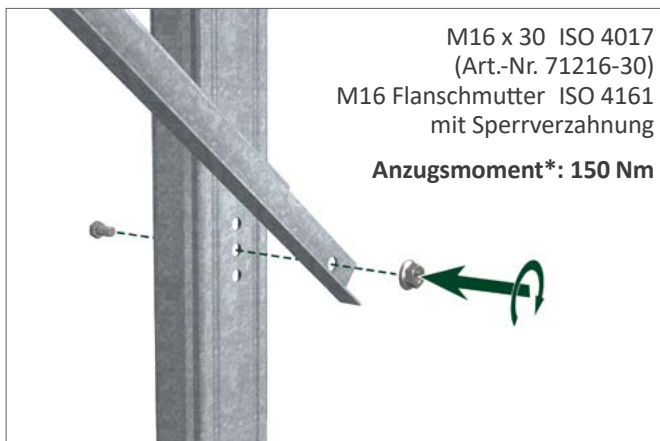


## 10.2. Montage Pfette




4. Stahlpfettenklemme am Binder vormontieren (noch nicht festziehen)

\* in Anlehnung an VDI 2230

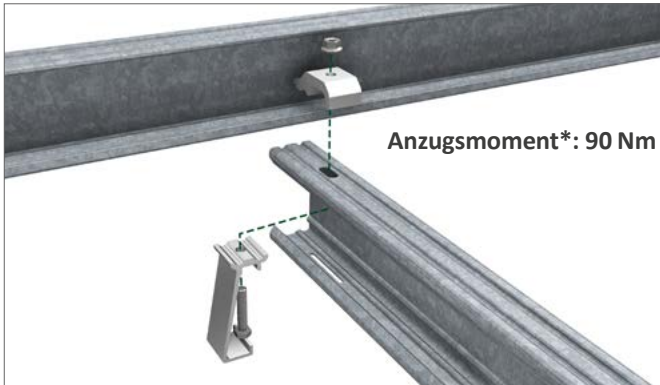


5. Pfetten einhängen, justieren und verschrauben (Ansicht von oben – Anzugsmoment\*: 90 Nm).

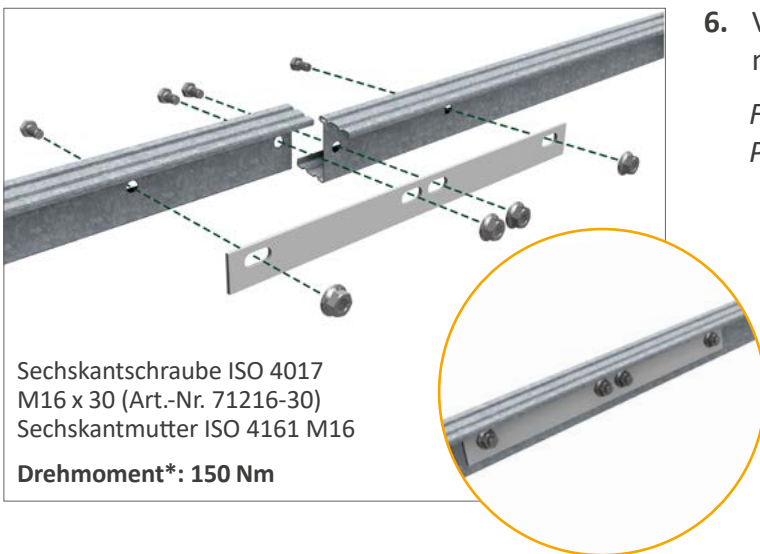


6. Verlängern Sie die Pfetten, falls erforderlich, mit dem Pfettenverbinder (Ansicht von oben).  
*Für eine genauere Anleitung zur Montage der Pfettenverbinder siehe nächste Seite.*

\* in Anlehnung an VDI 2230

Einzel-  
pfostensystem

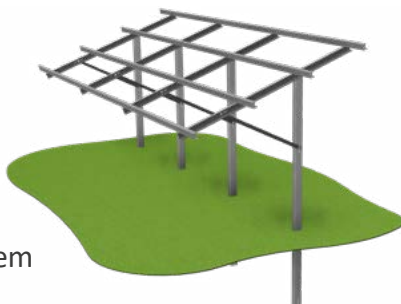

Zwei-  
pfostensystem

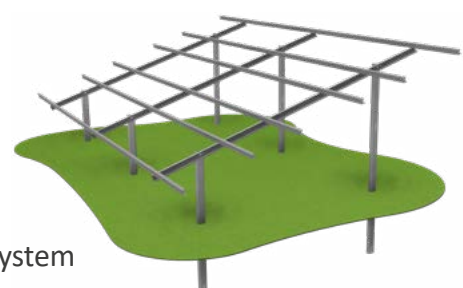

### 10.2.1 Stahlpfettenverbinder SPFV 80 – 630 mm

Überprüfen Sie zudem vor der Montage anhand von Stückliste und Lieferscheine gewissenhaft die angelieferten Bauteile und Komponenten auf Richtigkeit und Vollständigkeit, um Verzögerungen in der Bauphase zu verhindern.



#### Zusätzlich benötigte Bauteile:

- Stahlpfettenverbinder SPFV 80 – 630 mm (Art.-Nr. 82281-630)
- Sechskantschraube ISO 4017 M16x30 (Art.-Nr. 71216-30)
- Sechskantmutter M16 mit Flansch ISO 4161 (Art.-Nr. 77216-00)

#### Montage

Verlängern Sie die Pfetten, falls erforderlich, mit dem Pfettenverbinder (Ansicht von oben).

**Anzugsmoment\*: 150 Nm**

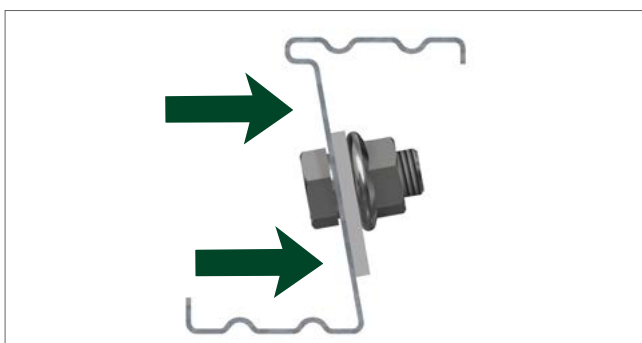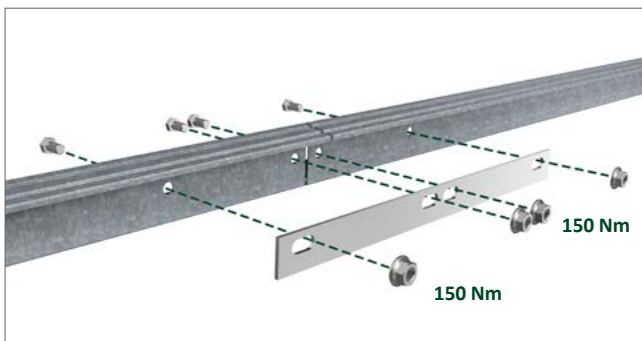

1. Alle benötigten Bauteile zurechtlegen.
2. Die Pfetten, welche miteinander verbunden werden sollen in Position bringen.
3. Den Pfettenverbinder auf der nicht kabel-führenden Seite der Pfette platzieren.
4. Die benötigten Schrauben von innen durchstecken.
5. Mit den benötigten Muttern auf der Innen-seite festziehen.

*Achtung: Das Anzugsmoment beträgt 150 Nm*


6. Fertig!



### 10.3. Montage mit Pfetten-Binder-Gelenk (optional)


Überprüfen Sie zudem vor der Montage anhand von Stückliste und Lieferscheine gewissenhaft die angelieferten Bauteile und Komponenten auf Richtigkeit und Vollständigkeit, um Behinderungen in der Bauphase zu verhindern.

Um Solarmodule auch bei schwierigem Gelände mit seitlichem Gefälle spannungsfrei befestigen zu können empfiehlt es sich das Z-Pfetten-Binder-Gelenk einzusetzen.

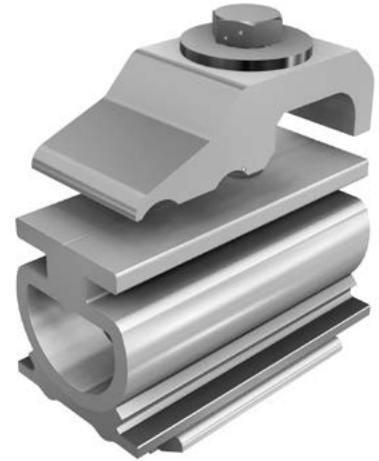

#### Montage


Das Pfetten-Binder-Gelenk ist nur vormontiert (Oberteil, Unterteil und eingefädelte Schraube) und wird auf der Baustelle erst mit Binder und Stahlpfettenklemme zusammengefügt.

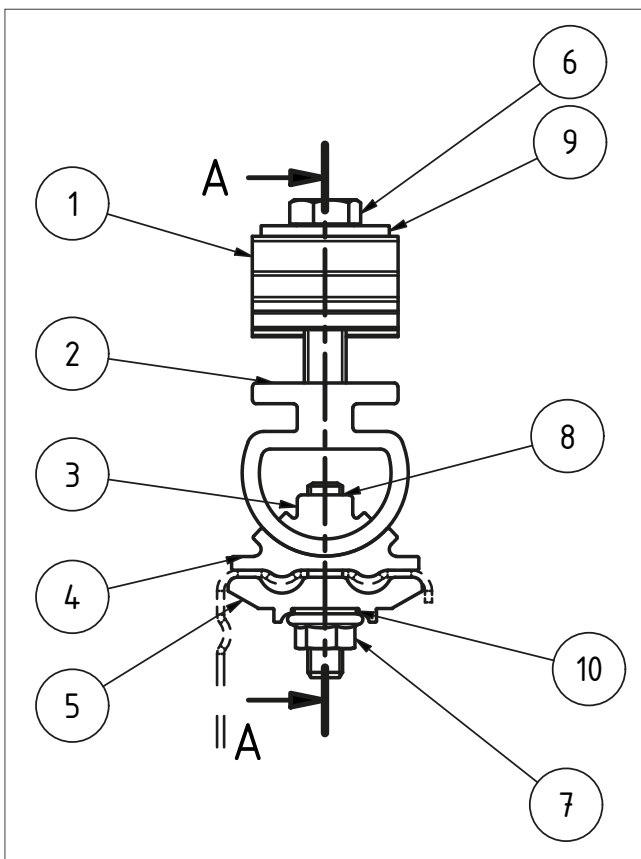

	STCK	Artikelnummer	Benennung
1	1	41201-01	Stahlpfettenklemme – Klemme
2	1	41202-00-04	Pfette-Binder-Gelenk – Schwenkschale
3	1	41202-00-05	Pfette-Binder-Gelenk – Schwenkscheibe
4	1	41202-00-03	Pfette-Binder-Gelenk – Aufnahme
5	1	41201-02	Stahlpfettenklemme – Platte
6	1	71212-60	Sechskantschraube
7	1	77210-00	Sechskantmutter mit Flansch
8	1	93711-40	Stiftschraube
9	1	71212-60	Unterlegscheibe
10	1	78210-00	Unterlegscheibe


An die obere Innenseite des Binders die 41201-02 Stahlpfettenklemme-Platte anlegen, das Pfetten-Binder-Gelenk mit der Stiftschraube M10 in den Binderoberseite bzw. die Stahlpfettenklemme-Platte einfädeln und die Mutter M10 von unten handfest anschrauben.

Oben auf das Gelenk ist dann die Stahlpfettenklemme über die bereits vormontierte Schraube M12x60 aufgefädelt und mittels Sechskantmutter mit Bund auf die 10 mm Abstand – wie im Bild gezeigt – eingestellt.

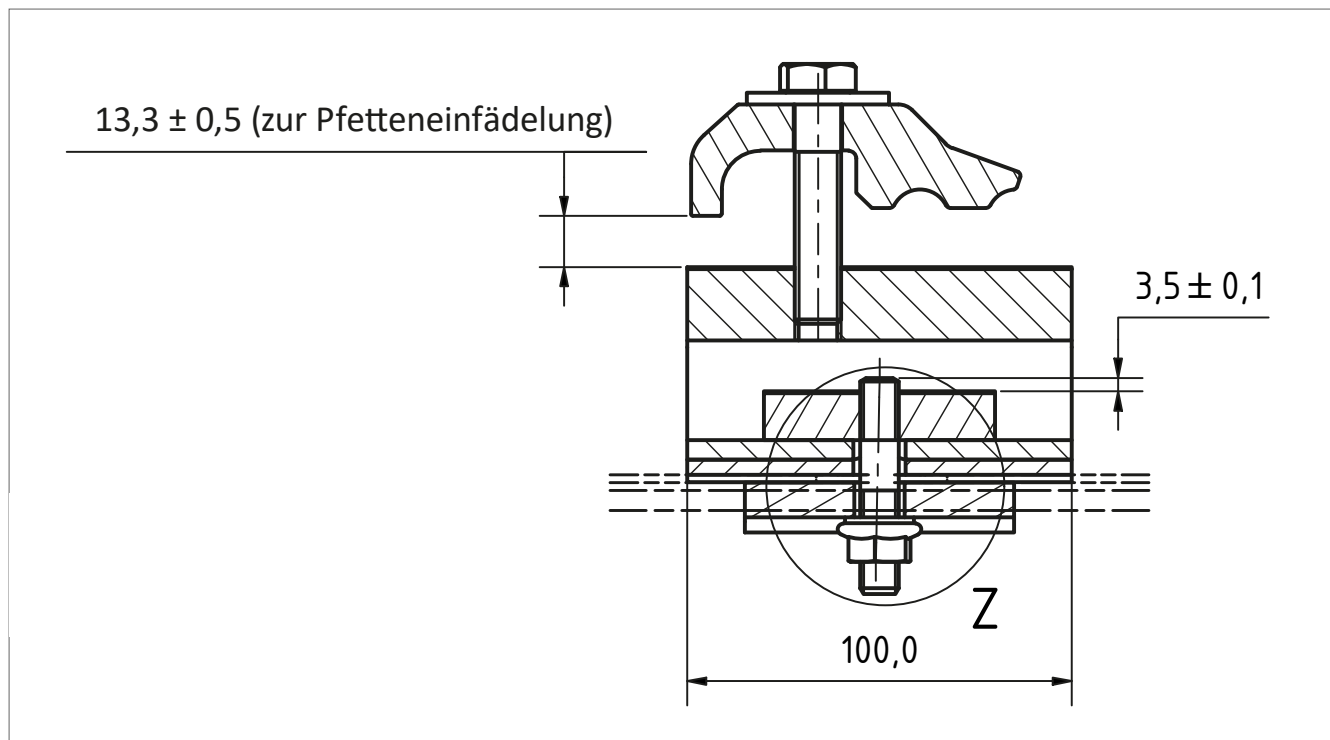

Anschließend sind die Pfetten wie gewohnt auszurichten und die Schrauben mittels Drehmomentschlüssel auf 50 Nm anzuziehen.


### 10.4. Modulbefestigung von oben mit Pfettenklemmen Solo und Duo

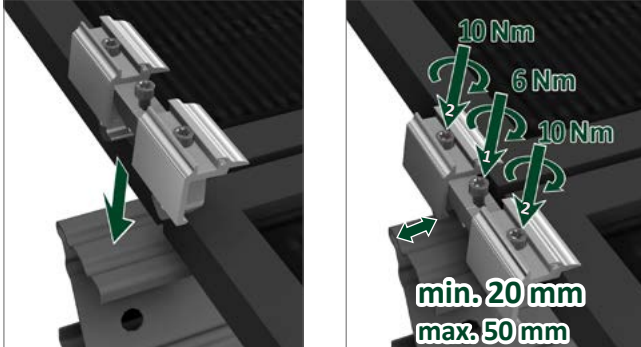

1. Endklemme einklicken, erstes Modul auflegen und nach den Maßangaben der Tischzeichnung ausrichten.


Endklemme ran schieben zuerst die mittlere Stützschaube anziehen und mit den beiden Klemmschrauben das Modul niederschrauben.

*Achtung: Abstände einhalten!*

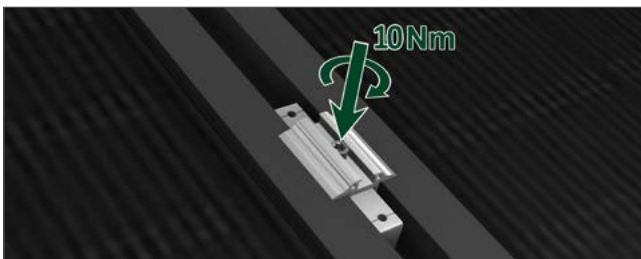

2. Mittelklemmen einklicken, nächstes Modul anlegen und verschrauben.  
(\*Anzugsmoment: 10 Nm)

3. Endklemme an den Modulrahmen schieben. Zuerst die mittlere Stützschaube anziehen, dann das Modul mit den beiden Klemmschrauben fixieren.

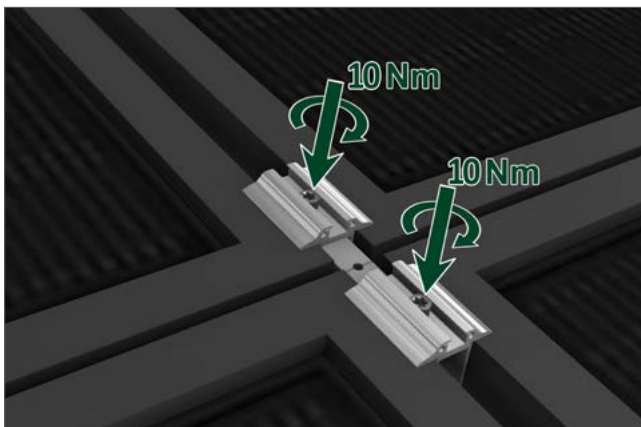

**Achtung!** Für eine lineare Klemmung sind unsere Duo-Klemmen (\*Anzugsmoment: 10 Nm) zu verwenden. Hier sind unbedingt die in der jeweiligen Zeichnung angegebenen horizontalen und vertikalen Modulabstände einzuhalten (siehe projektbezogene Unterlagen). Die Belegung am Modulstoß übereinander kann mit Abständen von 7 – 20 mm realisiert werden.

Der seitliche Klemmabstand ist durch die physikalische Breite der Modulklemme und eine festgelegte Toleranz von 2 mm auf ca. 22 mm festgelegt.

\* in Anlehnung an VDI 2230

Einzel-  
pfostensystem




Zwei-  
pfostensystem




## 10.5. Modulbefestigung von unten mit Klemme unten



**1**  
Solarmodul auf Z-Pfette auflegen.

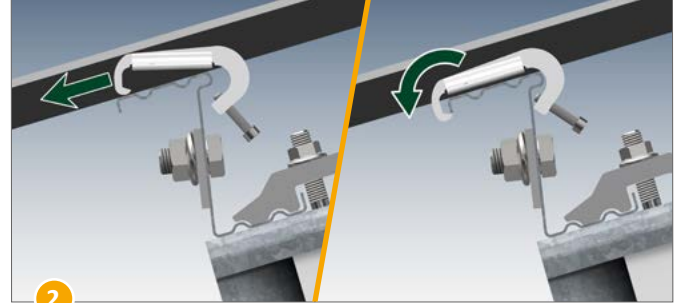


**2**  
Klemme über Z-Pfette schieben.  
**Achtung:** Rückseitenfolie nicht beschädigen!

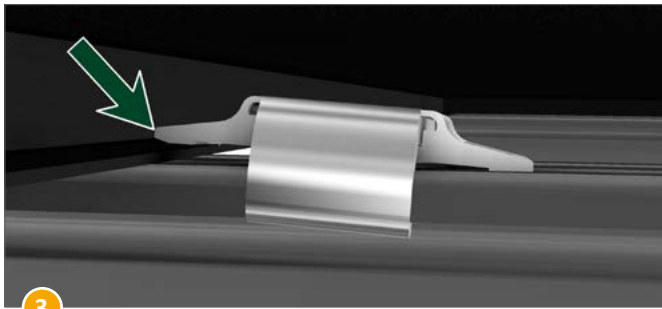


**3**  
Klemme leicht anheben und über Modulrahmen schieben.



**4**  
Schieben Sie die Klemmspanne so weit wie möglich an den Modulrahmen.

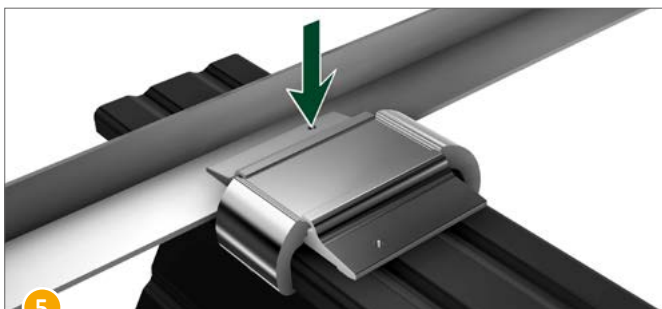

**5**  
Der Potentialausgleich muss mindestens über zwei Erdungspins pro Modulrahmen erfolgen.

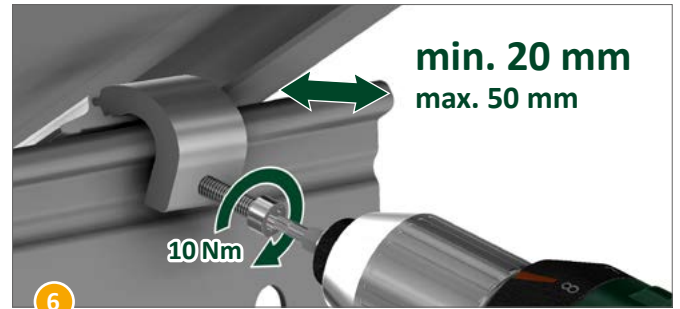

**6**  
Schraube M6 anziehen mit Drehmoment 10 Nm  $\pm$  0,5.

**Achtung:** Abstände einhalten!




**Fertig** – Korrekt verbaute Ansicht von unten.

**Achtung:** Abstände einhalten!

## 10.6. Montage Adapter für bifaziale Module

### Abmessungen



	a	b	c
<b>Adapter für bifaziale Module</b>	ca. 140/60 mm	ca. 84,3 mm	ca. 114 mm

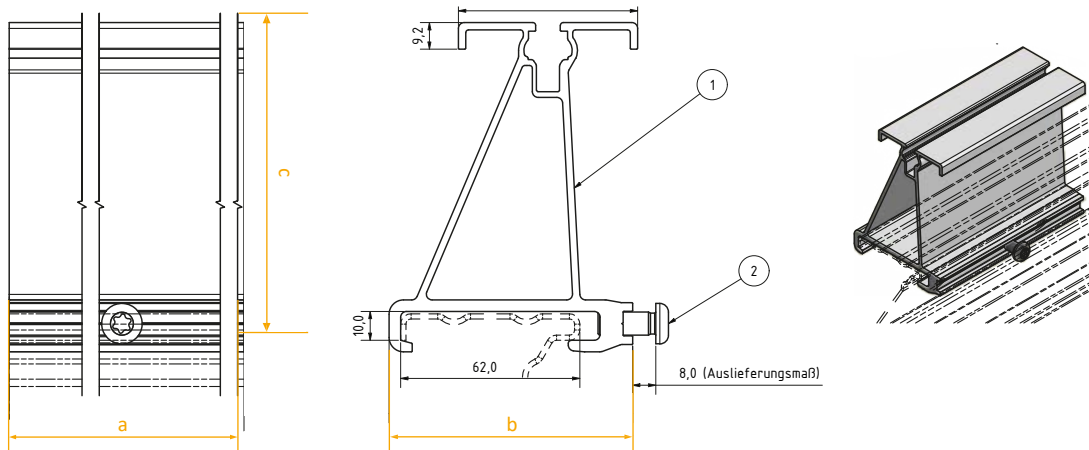


### Technische Daten

- **Material:** Aluminium EN AW 6063 T66, Schraube M8 aus Edelstahl A2
- **Gewicht:** 0,4817 kg
- **Schraubenanzugsmoment:**  
 Art.-Nr. 91310-00: 25 Nm ± 0,5  
 Art.-Nr. 91320-00: 10 Nm ± 0,5

### Montage

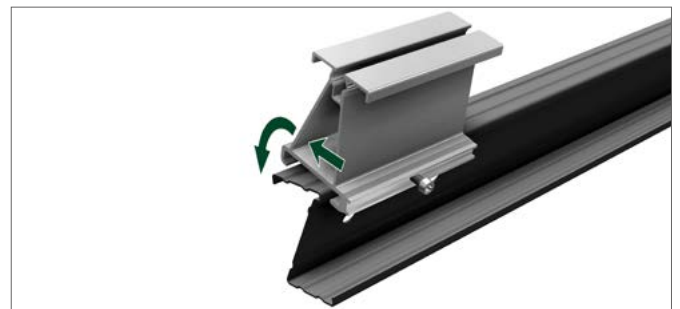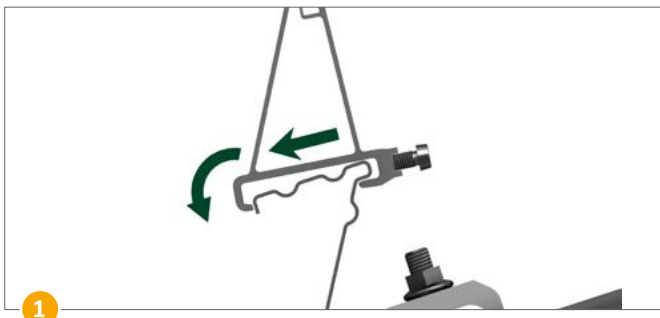

Adapter mit der Schraube nach oben ausrichten. Dann von oben nach unten auf die Z-Pfette aufklappen.

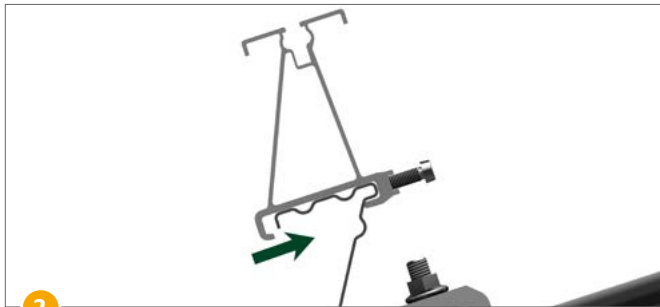

2




Abstände beachten!



3



Jetzt muss die Schraube am Adapter angezogen werden, dabei wird der Adapter in der Kontur der Z-Pfette fixiert. Das Anzugsdrehmoment ist hier 25 Nm.

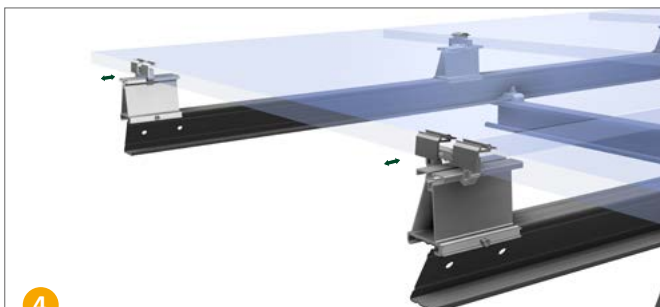

4



Die Adapter nach Vorgabe positionieren und anschließend können die Module mit den Klemmen befestigt werden. **Fertig!**

**GEFAHR****Gefahr durch elektrischen Strom**

Die Anlage arbeitet mit hoher Spannung.

- Öffnen Sie **niemals** Schaltschränke und Klemmkästen der elektrischen Ausrüstung, wenn Sie **keine ausgebildete Elektrofachkraft** sind.
- Informieren Sie Ihre Elektrofachkraft.

**11.1. Gründe für die notwendige Schutzerdung**

Eine konsequente Erdung aller metallischen Teile, die mit Teilen der elektrischen Anlage in Verbindung stehen, ist gemäß gültigen Normen zwingend vorgeschrieben.

So wird bei Fehlern an elektrischen Betriebsmitteln die Berührungssicherheit gewährleistet.

Eine Erdungsanbindung der **Montagegestelle** im Sinne einer **Schutzerdung** ist also in jedem Falle notwendig.

Differenzierter ist jedoch das Modul selbst zu betrachten. Viele gängige Modulbauarten sind als Betriebsmittel der Schutzklasse II definiert, so dass eine Erdungsanbindung des Moduls oftmals nicht notwendig und unter Umständen auch gar nicht sinnvoll ist.

Dennoch geben einige Modulhersteller durch ein Erdungssymbol auf dem Modulrahmen und entsprechende Anweisungen in der Montageanleitung dem Installateur vor, auch das Modul selbst zu erden.

**11.2. Module in den Potentialausgleich einbeziehen**

Klemme mit Potentialausgleich

Eine Einbeziehung der Modulrahmen in den Potentialausgleich z. B. aus Gründen der Betriebssicherheit, kann erforderlich sein, auch wenn die Anwendung der jeweils gültigen Normen dies u.U. nicht unbedingt erfordert.

- Berücksichtigen Sie dies bei der Systemplanung.

Für die Erdung der Modulrahmen können aus dem Lieferumfang der Fa. SL Rack GmbH optional geeignete Komponenten (z. B. Erdungsklemmen statt normaler Klemmen) bestellt werden, diese sind standardmäßig mit Potentialausgleich.

Um Personen und die technischen Einrichtungen zu schützen, wird bei Photovoltaikanlagen ein Blitz- und/oder Überspannungsschutz empfohlen. Was dabei zu beachten ist, steht im Beiblatt G der DIN EN 62305-3. Setzen Sie sich hierzu mit Ihrer Fachkraft vor Ort in Verbindung, um die beste Lösung zu finden.

Alle Pflegearbeiten sind von Fachpersonal entsprechender Qualifikation auszuführen. Einhaltung der Wartungsfristen und die Verwendung von Original-Ersatzteilen der Fa. SL Rack GmbH sind für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb von entscheidender Bedeutung. Eventuell auftretende kleine Schäden am Gestell können so beseitigt werden und weiterführende größere Schäden verhindert bzw. eingeschränkt werden.






Treten zunehmend Fehler bei den Prüfungen auf, ist es empfehlenswert, die Wartungsintervalle angemessen zu verkürzen. Zudem ist es ratsam, nach schweren Unwettern, Erdbeben oder anderweitigen Ereignissen, die die Konstruktion beschädigen könnten, Sonderinspektionen durchzuführen.

### 12.1. Sicherheitshinweise



Gefahr durch den Umgang mit elektrischem Strom. Vor allem bei Solaranlagen mit einer großen Anzahl an geschalteten Modulen ist die Gefahr von Funkenbildung und tödlichem Stromschlag deutlich erhöht. Im Falle von Isolierungsschäden an Kabel- oder Steckverbindern kann selbst das Solargestell Strom ausgesetzt werden. Beachten Sie daher unbedingt alle Sicherheitshinweise Ihres Modul- bzw. Wechselrichterherstellers und verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge!

Ausführen von Wartungsarbeiten, Führen von Baustellenfahrzeugen oder Bedienen von Baumaschinen darf nur durch Fachpersonal oder entsprechend geschultes Personal geschehen! Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung bei allen Wartungsarbeiten:

 <p><b>Warnweste und Sicherheitsschuhe tragen</b> jederzeit</p>	 <p><b>Schutzhelm tragen</b> bei Arbeiten mit herabfallenden Lasten oder Gefahr des Anstoßens</p>
 <p><b>Schutzhandschuhe tragen</b> bei Arbeiten mit scharfkantigen Teilen</p>	 <p><b>Gehörschutz tragen</b> bei lärmenden Tätigkeiten</p>
 <p><b>Atemschutz tragen</b> bei allen staubigen Tätigkeiten</p>	 <p><b>Schutzbrille tragen</b> bei Schleif- und Flexarbeiten und wenn durch herumfliegende Teile/Flüssigkeiten die Augen gefährdet werden</p>

### 12.2. Verpflichtung des Betreibers und des Personals

#### 12.2.1. Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber sorgt dafür, dass alle Teile der Wartungsleitung stets griffbereit an der Anlage aufbewahrt werden. Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an und im Bereich der Anlage arbeiten zu lassen, die

- alle für die jeweilige Tätigkeit relevanten Teile der Wartungsanleitung gelesen und verstanden haben
- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutz vertraut sind
- in die sichere Handhabung der Anlage eingewiesen sind (Unterweisung)

#### 12.2.2. Verpflichtung des Personals

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind NICHT zugelassen.

- Jede Person, die sich mit der Wartung des Montagesystems befasst, muss diese Wartungsanleitung sowie alle relevanten Kapitel im Bezug auf die entsprechende Tätigkeit gelesen und verstanden haben.
- Diese Wartungsanleitung sollte stets allen beteiligten Personen zugänglich und griffbereit aufbewahrt werden.
- Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten ausführen.
- Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an der Wartung mitwirken.

Dem Betreiber wird empfohlen, sich dies jeweils schriftlich bestätigen zu lassen.

### 12.3. Geologie

#### 12.3.1. Vor Errichtung der Unterkonstruktion

Im Rahmen eines vor Errichtung der Unterkonstruktion einzuholenden geologischen Gutachtens hat eine Abschätzung zur Standfestigkeit der Unterkonstruktion anhand der vor Ort befindlichen geologischen Parameter (mechanische Bodeneigenschaften, chemische Analyse, etc.) zu erfolgen.

#### 12.3.2. Während der Errichtung der Unterkonstruktion

Die Standfestigkeit der Unterkonstruktion und damit der gesamten Photovoltaikanlage ist wesentliches Ziel. Freiflächensysteme sind nur dann standfest, wenn für die Standfestigkeit alle in dieser Montage- und Wartungsanleitung vorgeschriebenen Maßnahmen durchgeführt wurden. Diese Maßnahmen sind entsprechend der standortspezifischen Statik und geologischen Gutachten durchzuführen.

### 12.3.3. Nach Abschluss der Errichtung der Unterkonstruktion

Zusätzlich ist nach besonderen Ereignissen mit potenziell unmittelbarer oder mittelbarer Wirkung auf das verwendete System eine gesonderte Prüfung durchzuführen (z.B. Änderungen in der Bodenzusammensetzung in chemischer oder sonstiger Hinsicht, wie durch die Errichtung einer emissionsintensiven Industrie in der Nähe, z.B. Chemiewerk). Zur Bewertung des Bodens hinsichtlich der stahlangreifenden Inhaltsstoffe werden schon vor Baubeginn im Gelände Bodenproben entnommen und chemische Analysen im Labor durchgeführt. Die Auswertung und Beurteilung dieser Proben, sowie die Wirkung der Feuerverzinkung erfolgen gem. DIN 50929-3.

### 12.4. Erosion

Hinsichtlich Erosion ist zu beachten:

#### a) Durch Wasser:


Intensive oder lang anhaltende Regenfälle können den Boden verfrachten. Bodenteilchen werden aus ihrem Aggregatverbund gelöst und abtransportiert. Dies führt zu einer möglichen Erosionsgefährdung. Die tatsächliche Erosionsgefährdung kann nur unter zusätzlicher Berücksichtigung folgender Faktoren ermittelt werden: Topografie des Geländes (Ebene, Hanglage), Bodenbedeckung sowie Bodenart. In ebenen Gebieten tritt Bodenerosion aufgrund der fehlenden Hangneigung eher selten auf. Eine nicht bepflanzte Oberfläche ist anfälliger für (Wind-)Erosion, ebenso feinkörnige Böden (schluffige, feinsandige Böden) ohne stabile Bodenaggregate (z. B. aufgelockertes Gefüge durch jahrelange, landwirtschaftliche Bearbeitung).

#### b) Durch Wind:


Winderosion tritt bevorzugt in ariden Gebieten (Wüste) mit geringer Vegetation auf. Die Bodenteilchen werden mit dem Wind verfrachtet.

### 12.5. Anzeichen für Erosion


Im Folgenden werden verschiedene Anzeichen für Erosion genannt. Es ist erforderlich, die Anlage jährlich, mindestens jedoch aber nach extremen Witterungsereignissen auf Erosionsschäden zu überprüfen.

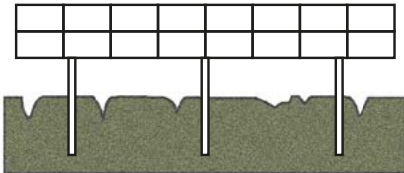


**Erosionsrinnen:** Furchen, die durch fließendes Wasser entstehen. Der Abtrag von Bodenteilchen kann im schlimmsten Fall die Standfestigkeit der Anlage gefährden.

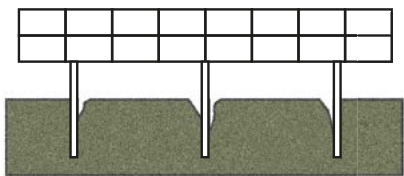


**Freigespülte Pfosten:** Von fließendem Wasser freigelegte Rammprofile.

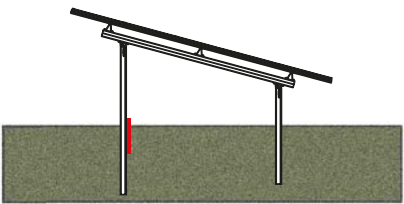


**Spaltmaß Boden-Rammfundament:** Ein Hohlraum zwischen Rammfundament und Boden kann ebenso durch Austrocknung des Bodens, sowie Abtrag von Bodenteilchen durch Wind (Deflation) entstehen. Das Spaltmaß sollte nicht mehr als 5 cm betragen.

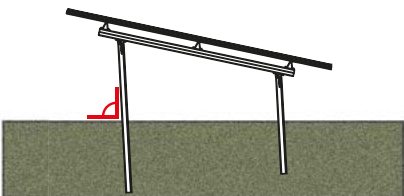

**Hangabwärts geneigte Pfosten:** Starke Hangneigungen und eine geringe Erosionsresistenz des Untergrundes können dazu führen, dass sich die Pfosten hangabwärts neigen.

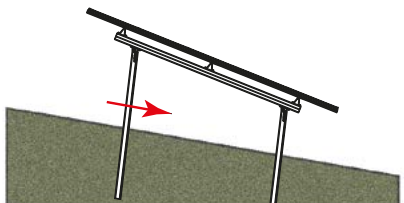

**Abweichungen der Tischneigung im flachen Gelände:** Durch Wasser/Schnee oder starke Winde verursachte Tischneigung im flachen Gelände.

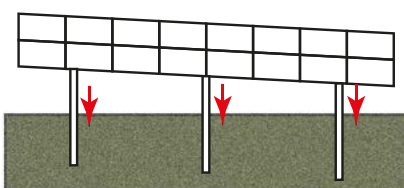

**Setzungen am Tisch:** Setzungen kommen i.d.R. bei frisch aufgefüllten, nicht verdichteten Böden vor, die durch die Auflast allmählich kompaktiert werden.

## 12.6. Mechanik der Konstruktion

Die Wartung der Konstruktion hat vorwiegend als Sichtprüfung in einem Intervall von 12 Monaten zu erfolgen. Bei wichtigen Schraubverbindungen, die unter dem Punkt „Kontrollpunkte“ aufgeführt sind, ist mit einem Drehmomentschlüssel zu prüfen. Dabei müssen unabhängig der Anlagengröße 2 % der Kontrollpunkte geprüft werden, wird dabei ein erhöhter Anteil (über 10 %) an losen Schrauben festgestellt muss eine flächendeckende Prüfung der Kontrollpunkte vorgenommen werden. Ziehen Sie die Schraubverbindungen unter Angabe der Drehmomente fest. Ist dies nicht möglich, müssen die Schrauben ausgetauscht werden. In Anlehnung an die Regelungen in DIN 18914 ist sicherzustellen, dass 50 % der planmäßigen Vorspannung vorhanden ist. Die Prüfung erfolgt, indem der Drehmomentschlüssel auf 50 % des Anzugsdrehmoments eingestellt wird (Prüfmoment). Wenn sich die Schraube damit nicht lösen lässt, ist die Prüfung erfolgreich. Hierbei ist ein Drehmomentschlüssel entsprechend DIN EN 6789 zu verwenden (anzeigender Drehmomentschlüssel [Messschlüssel] oder auslösender Drehmomentschlüssel [Klick- oder Knackschlüssel]). Das einzuhaltende Anzugsdrehmoment ist an die VDI 2230 angelehnt.

## 12.7. Korrosion

Die Stahlfundamente müssen jährlich mit einer Sichtkontrolle auf Rotrostbildung geprüft werden. Bei auftretendem Rotrost ist die betroffene Stelle mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier abzuschleifen, bis kein Rost mehr zu sehen ist. Im Anschluss daran die Stelle mit Reinigungsmittel gründlich säubern und mit Zinkstaubgrundierung (siehe Definition unter dem Punkt „Begriffserklärungen“) mit erhöhtem Anteil an Zinkpartikeln streichen. Hier müssen die Anweisungen aus der DIN EN ISO 1461 und DIN EN ISO 1460 eingehalten werden.

Die Korrosionsbelastung im Erdreich hängt vom Mineralgehalt und der Art der Mineralien und organischen Bestandteile ab. Ein weiterer Faktor ist der Wasser- und Sauerstoffgehalt. Bei großen Bauwerken, die durch verschiedene Bodenarten verlaufen, kann Korrosion (Lochfraß) auftreten. In solchen Fällen muss Fachpersonal (Geologen) hinzugezogen werden, um die Korrosionsbelastung fachgerecht zu beurteilen.

Die verwendeten Rammfundamente werden mit der nach DIN EN ISO 1461 erforderlichen Zinkschichtdicke bedeckt. Diese Zinkschichtdicke nimmt aufgrund natürlicher Prozesse im Laufe der Zeit ab. Hierbei reagieren Stahl und Zink der Fundamente mit Umgebungsluft, Regenwasser, etc.; vgl. hierzu auch Einleitung „Nach Abschluss der Errichtung der Unterkonstruktion“ Die Geschwindigkeit der Zinkschichtdickenabnahme hängt hierbei von der jeweiligen Korrosivitätskategorie ab (vgl. die Kategorieeinteilung nach DIN EN ISO 12944-2).

Je Korrosivitätskategorie ist von folgendem durchschnittlichen, jährlichen Zinkabtrag auszugehen:

Korrosivitätskategorie	Belastung	Durchschnittlicher Zinkabtrag pro Jahr	Beispiele
C1	sehr gering	< 0,1 µm/a	Innen: beheizte Räume, z. B. Büros, Praxen, Schulen
C2	gering	< 0,1 – 0,7 µm/a	Innen: ungeheizte Räume mit Kondensationsvorkommen, z. B. Lagerräume, Sporthallen Außen: Ländliche Bereiche
C3	mittel	< 0,7 – 2,0 µm/a	Innen: Räume mit erhöhter Luftfeuchte, z. B. Brauereien, Wäschereien oder Lebensmittelproduktion Außen: Städtische oder Küstenbereiche mit mäßiger Luftbelastung
C4	hoch	< 2,0 – 4,0 µm/a	Innen: Gebäude mit hoher Luftfeuchte, z. B. Schwimmbäder oder Industrieanlagen Außen: Städtische Bereiche mit erhöhter Luftbelastung durch industrielle oder chemische Anlagen, Küstengebiete mit mittlerer Salzbelastung
C5	sehr hoch	< 4,0 – 8,0 µm/a	Innen: Gebäude mit konstant hoher Luftfeuchte Außen: Küstenbereiche mit starker Salzbelastung und industrielle Zonen mit starker Luftbelastung

- Die Abnahme der Zinkschicht ist unabhängig der Anlagengröße pro Bauteilgruppe an 1 % der zugehörigen Bauteile alle vier Jahre zu prüfen.
- Achten Sie darauf, dass die Messungen immer an den gleichen Stellen der Rammfundamente durchgeführt werden, um eine eindeutige Veränderung der Zinkschicht dokumentieren zu können.
- Wir empfehlen, die entsprechenden Stellen zu markieren.
- Bei der Messung der Schichtdicke muss hierbei ein zerstörungsfreies Prüfverfahren gewählt werden. Die gebräuchlichsten Verfahren sind die elektromagnetische Schichtdickenmessung und die Schichtdickenmessung per Ultraschall. Beide Verfahren werden unter dem Punkt „Begriffserklärung“ beschrieben.
- Spätestens bei Erreichen der Mindestschichtdicke der benötigten Korrosivitätsklasse ist auf die Rammfundamente in ausreichender Menge eine geeignete Zinkstaubgrundierung aufzutragen.

### 12.8. Begriffserklärungen

#### Elektromagnetische Schichtdickenmessung:

Bei diesem Verfahren sendet eine Messsonde einen elektrischen Impuls aus, der durch die unmagnetische Beschichtung auf den ferromagnetischen Grundwerkstoff trifft. Der Widerstand der Zinkschicht verändert den magnetischen Fluss, welcher von der Sonde gemessen und als Schichtdicke angezeigt wird.


### Schichtdickenmessung per Ultraschall:

Die Ultraschall-Prüfung ist ein Verfahren zur Messung der Schichtdicke und zum Auffinden von Materialfehlern. Ein Prüfkopf, der manuell über die Oberfläche geführt wird, sendet Ultraschallimpulse aus, die das Material durchdringen und davon reflektiert werden. Die Materialstärke wird dabei aus der benötigten Zeit, die die Ultraschallwellen zur Durchdringung des Materials benötigen, errechnet.

### Zinkstaubgrundierung:

Grundbeschichtung für Stahl bei mechanischer Beanspruchung oder zum Schutz von schlecht zugänglichen Stellen. Dient als Rostschutzgrundierung zur Ausbesserung von Schadstellen an spritz- oder feuerverzinkten Stahluntergründen.


### Modulabstand:

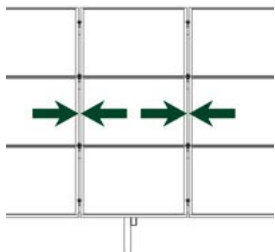

Die genannten „Anzeichen für Erosion“ können die Standfestigkeit der Anlage gefährden. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Tischkonstruktion Erosion oder mechanischen Fehlern (wie z. B. lose Schrauben) ausgesetzt ist, ist eine augenscheinliche Veränderung des Modulabstandes. Dieser ist bei der jährlichen Wartung stichprobenartig (2 % der Anlage) zu überprüfen.


### Kontrollpunkte:

Die Kontrollpunkte an der Unterkonstruktion müssen während der Wartungsperiode jährlich auf Schäden und lose Schraubverbindungen geprüft werden. Gehen Sie zur Mängelbeseitigung, wie unter dem Punkt „Mechanik der Konstruktion“ und „Korrosion“ beschrieben vor. Im Folgenden sind die Prüfpunkte aufgeführt, die dieser Anleitung entsprechen:

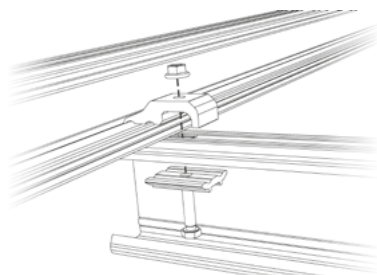


#### Stahlpfettenklemmen

M12 x 60, Anzugsmoment: 90 Nm

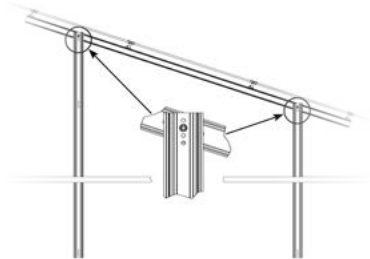


#### Schraubverbindungen Binder/Pfosten

M16 x 30, Anzugsmoment: 150 Nm

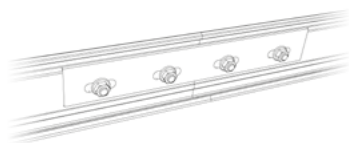

#### Pfettenverbinder

M12 x 25, Anzugsmoment: 90 Nm

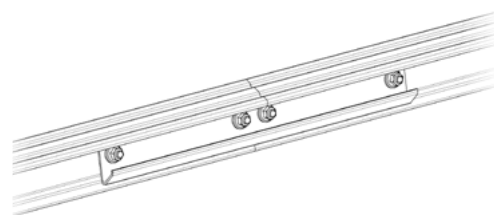

#### Pfettenverbinder

M16 x 30, Anzugsmoment: 150 Nm

### 13.1. Allgemeine Hinweise zur Demontage

Die Demontage des SL Rack Pfettensystems darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Die Demontage ist in exakt umgekehrter Reihenfolge zur Montage gemäß der Montage- und Wartungsanleitung durchzuführen. Alle geltenden Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften sind einzuhalten. Die Entsorgung der Komponenten muss nach AVV-Abfallschlüssel erfolgen.

### 13.2. Normen- und Rechtsgrundlagen

#### Gesetze und Verordnungen:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG / WEEE)

#### Normen:

- DIN EN ISO 1461 – Feuerverzinken von Stahl
- DIN EN ISO 1460 – Zinküberzüge auf Eisen- und Stahl-Erzeugnissen
- DIN EN ISO 12944 – Korrosionsschutz von Stahlbauten
- DIN EN 62305-3 – Blitzschutz bei PV-Anlagen

### 13.3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)


- Schutzhelm
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Warnweste
- Gehör- und Atemschutz bei trennenden oder stauberzeugenden Arbeiten



### 13.4. Außerbetriebnahme der Anlage

Vor Beginn der Demontage ist die Anlage vollständig außer Betrieb zu nehmen. Elektrische Komponenten dürfen **ausschließlich durch eine Elektrofachkraft** von der bauseitigen Stromversorgung getrennt werden. Die Spannungsfreiheit ist zu prüfen und zu dokumentieren.


### 13.5. Allgemein gültiger Demontageablauf

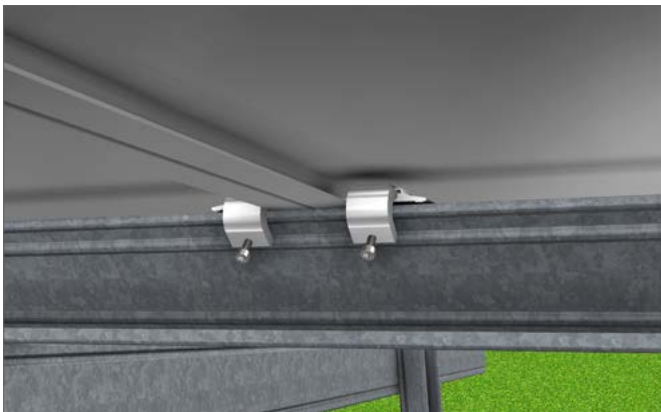

#### 1. Demontage der Photovoltaikmodule



- 1.1. Lösen Sie die MC4-Stecker der PV Module.
- 1.2. Lösen Sie die Modulklemmen und demontieren Sie kontrolliert die Module.

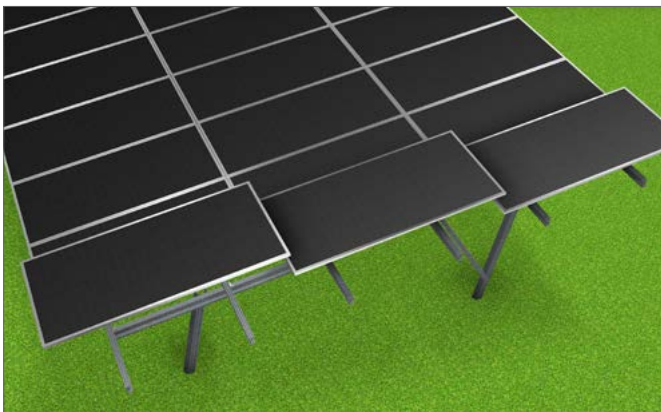


#### 2. Demontage der Pfetten und Pfettenverbinder



- 2.1. Lösen Sie die Verbindungsschrauben der Pfettenverbinder und demontieren Sie den Pfettenverbinder.
- 2.2. Lösen Sie die Stahlpfettenklemme und demontieren Sie kontrolliert die Pfetten.



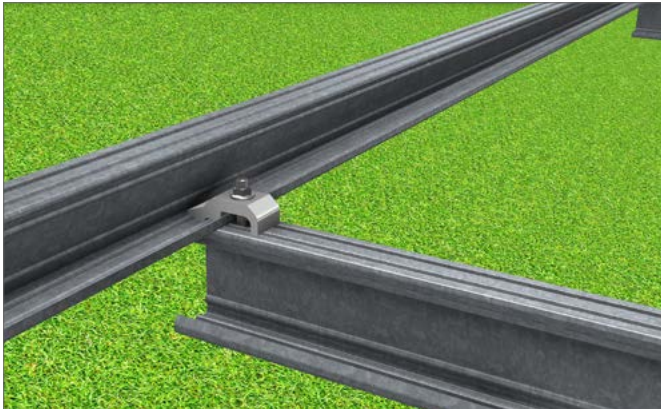

3. Demontage der Binder, Streben und Diagonalverstrebenungen



- 3.1. Lösen Sie die Schraubverbindungen der Binder und demontieren Sie diese kontrolliert.



4. Rückbau der Rammprofile bzw. Trennung von Betonfundamenten (projektspezifisch)

- 4.1. Demontage mit Rammprofilen

- 4.1.1. Ziehen Sie die Rammprofile mit einem geeigneten Gerät

**Achtung:** Achten Sie auf die gültigen Normen, Vorschriften sowie Landesrichtlinien zum Rückbau von mit Zinkbeschichteten Bauteilen oder Kunststoffteilen im Erdreich.



- 4.2. Demontage mit Betonfundament

- 4.2.1. Lösen Sie kontrolliert die Rammprofile vom Betonfundament.

- 4.2.2. Lösen Sie die Fundamentwinkel vom Betonfundament

- 4.2.3. Entfernen Sie das Betonfundament, Achten Sie hierbei auf die gültigen Normen, Vorschriften sowie Landesrichtlinien

### 13.6. Materialtrennung und AVV-Abfallschlüssel

Zur Materialtrennung werden folgende Abfallschlüssel benötigt, die Einteilung der Fremdprodukten obliegt dem jeweiligen Hersteller.

Einordnung von SL Rack Bauteilen:

- Stahl / Eisen (verzinkt): AVV 17 04 05  
Rammprofile, Binder, Pfetten, Pfettenverbinder, Z-Strebe, Fundamentwinkel
- Gemischte Metalle: AVV 17 04 07  
Modulklemmen, Pfetten-Binder Gelenk, Stahlpfettenklemme
- Aluminium: AVV 17 04 02
- Edelstahl: AVV 17 04 05  
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
- Kunststoffe: AVV 17 02 03  
Kunststofframmprofile, Kabelführung

#### Einordnung von nicht SL Rack-Bauteilen:

Module inklusive Stecker und Anbauteile

- Glas (PV-Module): AVV 16 01 20 bzw. 17 02 02
- Elektro- und Elektronikschrott: AVV 16 02 13\* (gefährlich) bzw. 16 02 14
- Kupfer: AVV 17 04 01

### 13.7. Entsorgung

Die Entsorgung der demontierten Komponenten hat gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) zu erfolgen. Elektronikschrott ist getrennt zu erfassen und über zugelassene Sammel- oder Rücknahmesysteme zu entsorgen. Photovoltaikmodule sind über zertifizierte Rücknahmesysteme oder den Modulhersteller zu verwerten.

### 13.8. Dokumentation

Die ordnungsgemäße Demontage und Entsorgung ist projektspezifisch zu dokumentieren. Entsorgungsnachweise, Wiegescheine und Übergabeprotokolle sind aufzubewahren. Die Dokumentation dient als Nachweis gegenüber Auftraggebern und Behörden.

**Projektname** \_\_\_\_\_

**Projektnummer** \_\_\_\_\_

**Hersteller/Anschrift** **SL Rack GmbH**  
 Münchener Straße 1  
 D-83527 Haag i. OB  
 Tel.: [+49 8072 3767-0](tel:+49807237670)  
[www.sl-rack.de](http://www.sl-rack.de) | [info@sl-rack.de](mailto:info@sl-rack.de)

1. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

2. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

3. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

4. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

5. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

6. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_


Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

7. Tischnummer: \_\_\_\_\_ Wartung am (Datum): \_\_\_\_\_

Kontrollpunkt	Prüfergebnis	Maßnahme/Kommentar	Prüfer	Unterschrift
Erosion				
Korrosion				
Chemie-Boden				
Setzungen				
Tischneigung				
Schichtdicke				
Modulabstand				

### 15.1. Rammplan

### 15.2. Zeichnungen und Layouts

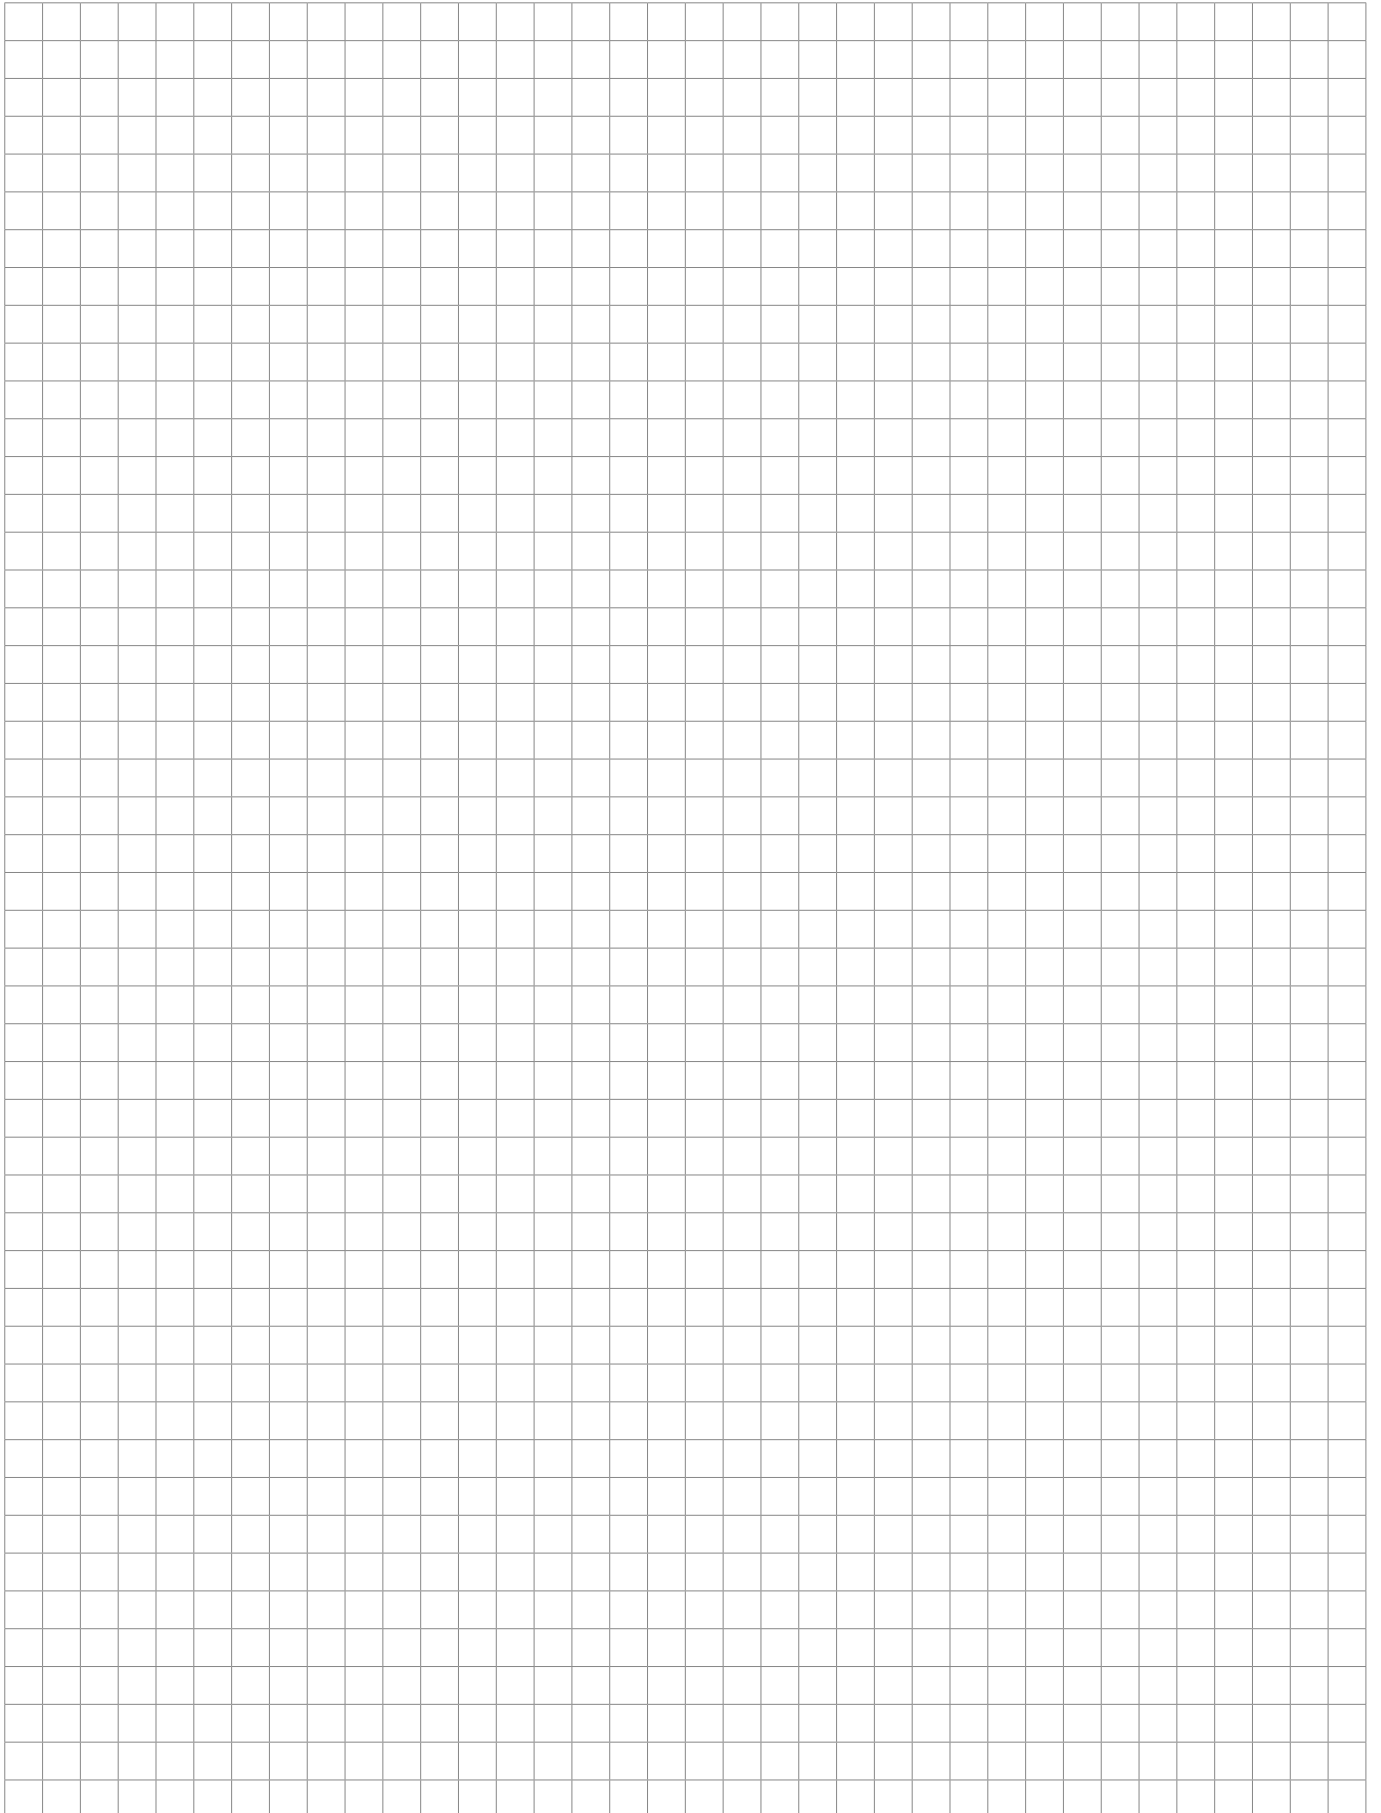



SL Rack  
[Website](#)



SL Rack  
[YouTube](#)



SL Rack  
[Online  
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für  
Ihr persönliches Angebot:

**SL Rack GmbH**  
Münchener Straße 1  
83527 Haag i. OB  
E-Mail: [sales@sl-rack.de](mailto:sales@sl-rack.de)  
Tel.: +49 8072 3767-0  
[www.sl-rack.de](http://www.sl-rack.de)

Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten.  
Stand 04/2026 V02